

Opel Insignia - La spia motore si accende in fase di rilascio | HELLA

Opel

Insignia

Data di costruzione: 2009 – 2011

Codice motore: A18XER

Numero di telaio: 91000001 – B1198549

La spia motore si accende in fase di rilascio.

Codice di guasto: P0300

equivalente a: numero qualsiasi di/diverse mancate accensioni sul cilindro

Codice di guasto: U0100

equivalente a: assenza di comunicazione con il bus dati della centralina motore A.

La centralina visualizza inoltre il seguente messaggio nel protocollo dei guasti:

I codici di guasto sono stati memorizzati con posizione della farfalla a 0% e temperatura del catalizzatore superiore a 900° C.

Se entrambi i codici di guasto vengono associati ai valori del protocollo dei guasti, la causa del problema potrebbe essere il software della centralina.

Il costruttore ritiene che per eliminare l'inconveniente si debba programmare la centralina motore con un software modificato e migliorato.

L'aggiornamento del software può essere effettuato esclusivamente da un concessionario autorizzato.