

OPEL Insignia - Perdita di liquido di raffreddamento | HELLA

OPEL

Insignia

Model Year: 2012

Motore: A18XER

Perdita di liquido di raffreddamento / Alloggiamento del termostato

Se nei veicoli succitati si rileva una lenta perdita di liquido di raffreddamento, ciò può essere dovuto a una mancanza di tenuta della guarnizione posta tra l'alloggiamento del termostato e il termostato.

Questo problema interessa principalmente i veicoli con i seguenti n. di telaio: A000001 – C1145774

Se si rileva una mancanza di tenuta in quest'area, si consiglia di procedere come segue:

- Lasciar raffreddare il liquido di raffreddamento
- Far defluire il liquido di raffreddamento
- Estrarre il connettore elettrico dall'alloggiamento del termostato
- Rimuovere le 4 viti dell'alloggiamento del termostato
- Estrarre l'alloggiamento
- Pulire le superfici stagne
- Sostituire il termostato e la guarnizione
- Rimontare l'alloggiamento del termostato
- Inserire nuovamente il connettore
- Rabboccare con liquido di raffreddamento
- Sfiatare il sistema di raffreddamento
- Eseguire un controllo di tenuta