

Opel Insignia - Surriscaldamento del motore | HELLA

Opel

Insignia

Model Year: 2009 - 2010

Motore: A16XER / A18XER

Surriscaldamento del motore /

Termostato difettoso

Su questi veicoli è possibile che il motore si surriscaldi a causa di un termostato del liquido di raffreddamento difettoso.

Le microfessure nel corpo del termostato possono provocare la fuoriuscita del contenuto in cera e impedire l'apertura del termostato. In casi estremi tutto questo può danneggiare il motore.

Il costruttore del veicolo ha già montato in fabbrica un

termostato migliorato a partire dal seguente numero di telaio:

VIN: W0LGM67C191102001 -

Tenete conto di questo bollettino soprattutto quando affrontate reclami relativi alla temperatura del motore e del liquido di raffreddamento.

Consiglio: se il veicolo rientra nei numeri di telaio interessati, per precauzione sostituire il termostato anche in assenza dei suddetti reclami.