

Opel Meriva B - Perdita d'olio sul compressore / Perdita di refrigerante | HELLA

Opel

Meriva B

Model Year: 2010 - 2012

Con climatizzatore

Perdita d'olio sul compressore /

Perdita di refrigerante

Su questi veicoli può verificarsi una mancanza di tenuta sul compressore. Questo problema viene rilevato principalmente attraverso la fuoriuscita di olio / liquido di contrasto. Per rimediare a questo inconveniente sostituire il compressore con una variante modificata:

Vecchio codice: Viene sostituito dal nuovo codice:

13 271 266 13 395 693

13 271 267 13 395 694

13 271 268 13 395 695

13 271 269 13 395 696

13 271 264 13 395 696

Dal Model Year 2012 o dal n. telaio B4408747 vengono utilizzati in fabbrica compressori modificati.