

Opel Meriva - Surriscaldamento del motore / Termostato difettoso | HELLA

Opel

Meriva

Model Year: 2009 - 2010

Motore: Z16XEP

Surriscaldamento del motore /

Termostato difettoso

Su questi veicoli è possibile che il motore si surriscaldi a causa di un termostato del liquido di raffreddamento difettoso.

A causa di microfessure nel corpo del termostato, è possibile che il contenuto in cera fuoriesca e che il termostato non si apra più. In casi estremi tutto questo può danneggiare il motore.

Il costruttore del veicolo ha già montato in fabbrica un

termostato migliorato a partire dal seguente numero di telaio:

Stabilimento di Saragozza, VIN: W0L0XCE7594289460 -

Tenete conto di questo bollettino soprattutto quando affrontate reclami relativi alla temperatura del motore e del liquido di raffreddamento.

Consiglio: se il veicolo rientra tra i numeri di telaio interessati, per precauzione sostituire il termostato anche in assenza dei suddetti reclami.