

Opel Omega B - Guasto legato al funzionamento del sensore pioggia e luminosità | HELLA

Opel

Opel Omega B

Tutti i modelli: da 05/2000 a 05/2002

Guasto legato al funzionamento del sensore pioggia e luminosità

Se su questi veicoli viene segnalato un malfunzionamento / guasto legato al funzionamento del tergiluce automatico, la causa potrebbero essere entrambi i relè dei sensori pioggia, che devono essere controllati ed eventualmente sostituiti. Entrambi i relè si trovano nella scatola portafusibili (vano motore).

A partire dal numero di identificazione telaio W0L0VBF6921061034 vengono utilizzati relè del sensore pioggia (2 pezzi) modificati o ottimizzati.

- Codice ricambio 93175483

- N. catalogo 62 38 627

Nota:

Se l'analisi dei guasti dovesse rilevare un difetto nel sensore pioggia (elettronica di comando), anche in questo caso si devono sostituire entrambi i relè del sensore pioggia (vedere in alto).

Per ulteriori informazioni sulla sostituzione del sensore pioggia e luminosità consultare il database delle Schede Tecniche (TI)

- Sostituzione del sensore pioggia e luminosità con il kit silicone di riparazione.