

Opel Vivaro - Accensione incontrollata della spia di arresto - manutenzione ABS durante la marcia | HELLA

Opel Vivaro

Tutti i modelli

Anni di costruzione: 2001-2003

Accensione incontrollata della spia di arresto - manutenzione ABS durante la marcia

Nessun codice di guasto memorizzato nella centralina

Qualora si stabilisca il guasto sopraindicato, una possibile causa è riconducibile al motorino difettoso dei tergilampade.

Il motorino dei tergilampade genera interferenze che possono causare anomalie e l'accensione della spia dell'ABS.

Istruzioni di riparazione

Se si rende necessaria una riparazione, si consiglia di procedere come segue:

- Controllare il sistema antibloccaggio e verificare la totale assenza di altre cause.
- Controllare il motorino se necessario, sostituirlo.

Qualora risulti ancora completamente funzionante, il costruttore del veicolo offre un'alternativa con un filtro antidisturbo. Il filtro viene integrato nel collegamento elettrico del motorino e può filtrare o sopprimere tali disturbi.

Ricambio: filtro antidisturbo 90513022

Osservare a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo.