

Opel Vivaro - La spia della pressione dell'olio motore si accende durante il funzionamento di guida | HELLA

Opel

Vivaro

Codice motore: M9R

Anno di costruzione: dal 2010

La spia della pressione dell'olio motore si accende durante il funzionamento di guida

Codice di guasto: P0520, P0521, P0522, P0523

Se i problemi sopra descritti vengono rilevati in relazione ai codici di guasto descritti, è possibile prendere in considerazione in questa sede <u>due</u> possibili cause.

1. Un collegamento difettoso tra il pressostato dell'olio e la spina multipla del quadro strumenti (IPC).
2. L'inserimento e lo spegnimento rapido dell'accensione può portare ad un conflitto software con il quadro strumenti (IPC) e causare l'accensione della spia luminosa.

Significato codice di guasto:

- P0520 Malfunzionamento sensore pressione olio motore/interruttore circuito di commutazione
- P0521 Sensore pressione olio motore/circuito di commutazione

Ambito/comportamento operativo

- P0522 Sensore pressione olio motore/interruttore circuito di commutazione tensione troppo bassa
- P0523 Sensore pressione olio motore/interruttore circuito di commutazione tensione troppo alta

Istruzioni di riparazione

1. Spegner l'accensione

2. Controllare il livello dell'olio motore

3. Scollegare il connettore del cablaggio dal pressostato dell'olio.

4. Controllare visivamente la spina (contaminazione e danni) e se necessario pulire con uno spray per contatti consigliato dal costruttore del veicolo, oppure sostituire il set di cavi se danneggiato secondo le istruzioni del costruttore del veicolo.

NOTA

Quando si collega il connettore del set di cavi al pressostato dell'olio, assicurarsi che si senta un chiaro clic, che il connettore sia completamente inserito e che il collegamento a spina non sia sottoposto a trazione.

5. Effettuare una prova di guida e verificare se la spia non si accende più quando il veicolo è in funzione

Se la spia si accende ancora, è necessario resettare il cruscotto (IPC).

A tale scopo, il sistema deve essere scollegato dall'alimentazione elettrica (scollegare brevemente la batteria).

In questo contesto, osservare sempre le istruzioni per la riparazione e la manutenzione del costruttore del veicolo!

Un aggiornamento software per il quadro strumenti (IPC) è disponibile dall'08/2012 e può essere effettuato nell'officina convenzionata.