

OPEL Vivaro - La spia di controllo del motore si accende | HELLA

OPEL

Vivaro

Data di costruzione: 2011 – 2013

N. telaio: BV600001 – DV602062

Codice motore: M9R-630

La spia di controllo del motore si accende.

Per il veicolo di cui sopra è stato riscontrato che, se si effettua un lungo percorso montano in salita, la spia di controllo del motore si accende.

Inoltre, dall'apparecchio di comando del motore sono scomparsi i codici di errore P0201, P0202, P0203 e P0204 (corrispondenti a:

iniettore / ugello 1-4, malfunzionamento del circuito elettrico).

La causa, in questo caso, può essere riconducibile a una calibrazione errata dell'apparecchio di comando del motore.

Il costruttore del veicolo è già intervenuto sul problema.

Un aggiornamento del software è disponibile dalla SC 5 / 2013.

A partire dal 26.11.2012 e dal n. di telaio WOLF7B1AEDV602062, viene installato un software modificato dalla produzione.