

Opel Vivaro - Si accende la spia motore | HELLA

Opel

Vivaro 1.9DI / 1.9DTI

Codice motore F9Q-760, F9Q-762

Data di costruzione da 2001 a 2007

Si accende la spia motore

Codice di guasto P0100 debimetro

Difficoltà di avviamento

Se la suddetta situazione di guasto viene rilevata in seguito a un danno al turbocompressore, la causa potrebbe essere la presenza di impurità nel sistema di sovralimentazione. In caso di danno al turbocompressore, nell'impianto di aspirazione possono depositarsi dei sottili residui metallici o trucioli. Queste impurità vengono aspirate e possono danneggiare la pellicola di misurazione del debimetro. In alcuni casi il guasto può presentarsi anche solo 2 o 3 settimane dopo la sostituzione del turbocompressore.

Istruzione per la riparazione

Per evitare eventuali danni conseguenti alla sostituzione del turbocompressore, controllare prima l'impianto di aspirazione e, se necessario, pulirlo.

Per ulteriori informazioni consultare la Scheda Tecnica:

"Sostituzione dell'intercooler a seguito di un difetto del turbocompressore"