

Opel Zafira A - Quadro strumenti instabile | HELLA

Opel

Zafira A

Data di costruzione: da 2002 a 2005

Quadro strumenti instabile

Accensione arbitraria delle spie di allarme e di controllo nel cruscotto.

Se su questi veicoli viene segnalato uno dei suddetti inconvenienti, la causa potrebbe essere un problema di penetrazione di acqua sui capicorda dei connettori del fascio cavi in prossimità della paratia (vedere figura).

In questo caso, prima di eseguire i lavori di riparazione sul fascio cavi scollegare la batteria, quindi:

- Effettuare un controllo visivo dei pin del connettore multipolare del fascio cavi.
- Pulire i pin del connettore con un apposito spray per contatti ed eventualmente sostituirli.
- Controllare le metà del connettore e se il collegamento è corretto.
- Ricollegare il connettore multipolare del fascio cavi.

