

# **OPEL Zafira B - Con impianto di climatizzazione | HELLA**

**OPEL**

**Zafira B**

**Anni di costruzione: 2005-2009**

**Con impianto di climatizzazione**

**Difetto di funzionamento della valvola dell'aria di ricircolo**

Nei veicoli succitati un danno alla trazione (figura 1) tra la valvola dell'aria di ricircolo e il relativo albero causa un difetto di funzionamento.

Il problema può essere risolto utilizzando l'apposito kit di riparazione (93196653) (figura 2). A tal fine è necessario montare un corpo della valvola dell'aria di ricircolo modificato e sostituire l'albero corto del motore della valvola con una versione più lunga.

Per sostituire i componenti, procedere come segue:

- Svitare il motore del ventilatore centrifugo dal corpo della valvola (figura 3).
  - Estrarre il corpo della valvola dell'aria di ricircolo dal vano motore.
  - Smontare il corpo della valvola.
- 
- Rimuovere il motore della valvola dell'aria di ricircolo (figura 4) con il relativo albero dal vecchio corpo della valvola.
  - Estrarre l'albero corto e montare quello lungo fornito nel kit di riparazione (vedere il disegno).
  - Montare il motore con il relativo albero nel nuovo corpo della valvola.
  - Montare il corpo della valvola dell'aria di ricircolo e il motore del ventilatore centrifugo.

Dopo aver effettuato la riparazione è necessario eseguire una regolazione di base e un controllo funzionale.



Figura 2









