

Opel Zafira B - Il sensore dell'angolo di sterzata non può essere calibrato | HELLA

Opel

Zafira B , CDTI

Motore: Z19 DTH

Data di costruzione: a partire dal 2005

Tutti i modelli con controllo

elettronico della stabilità (ESP)

Il sensore dell'angolo di sterzata non può essere calibrato.

Se dopo aver effettuato la procedura con un apparecchio diagnostico sul suddetto veicolo il sensore dell'angolo di sterzata continua a non essere calibrato, la seguente procedura può risolvere il problema.

- Scollegare la batteria
- Attendere 5 minuti
- Smontare il volante
- Allineare il sensore dell'angolo di sterzata (posizione centrale)
- Montare il volante
- Collegare la batteria

Quindi effettuare nuovamente la calibrazione servendosi

dell'apparecchio diagnostico.

A tal riguardo rispettare anche le istruzioni di montaggio e

smontaggio e le disposizioni di sicurezza del costruttore del veicolo relative all'uso dei sistemi airbag.