

Peugeot 307 - Accelerazione errata | HELLA

Peugeot

307 HDI

Codice motore: 9HZ (DV6TED4)

Anno di costruzione: 2004-2005

Accelerazione errata

Rumore nell'area del parafiamma

La spia motore si accende saltuariamente


Codici di guasto: P0100, P3008

Se nel veicolo succitato si osserva un'accelerazione errata e si avverte un tremolio proveniente dall'area del parafiamma, ciò può essere imputato a un difetto del collettore di aspirazione.

Il collettore di aspirazione si compone di due parti in materiale plastico incollate tra loro. Se un punto di chiusura non è ermetico (A), all'aumento della pressione l'aria fuoriesce producendo un rumore. A seconda delle dimensioni di tale punto, è possibile che la centralina del motore registri i seguenti messaggi di errore.

P0100 - Debimetro difettoso

P3008 - Quantità d'aria eccessiva registrata

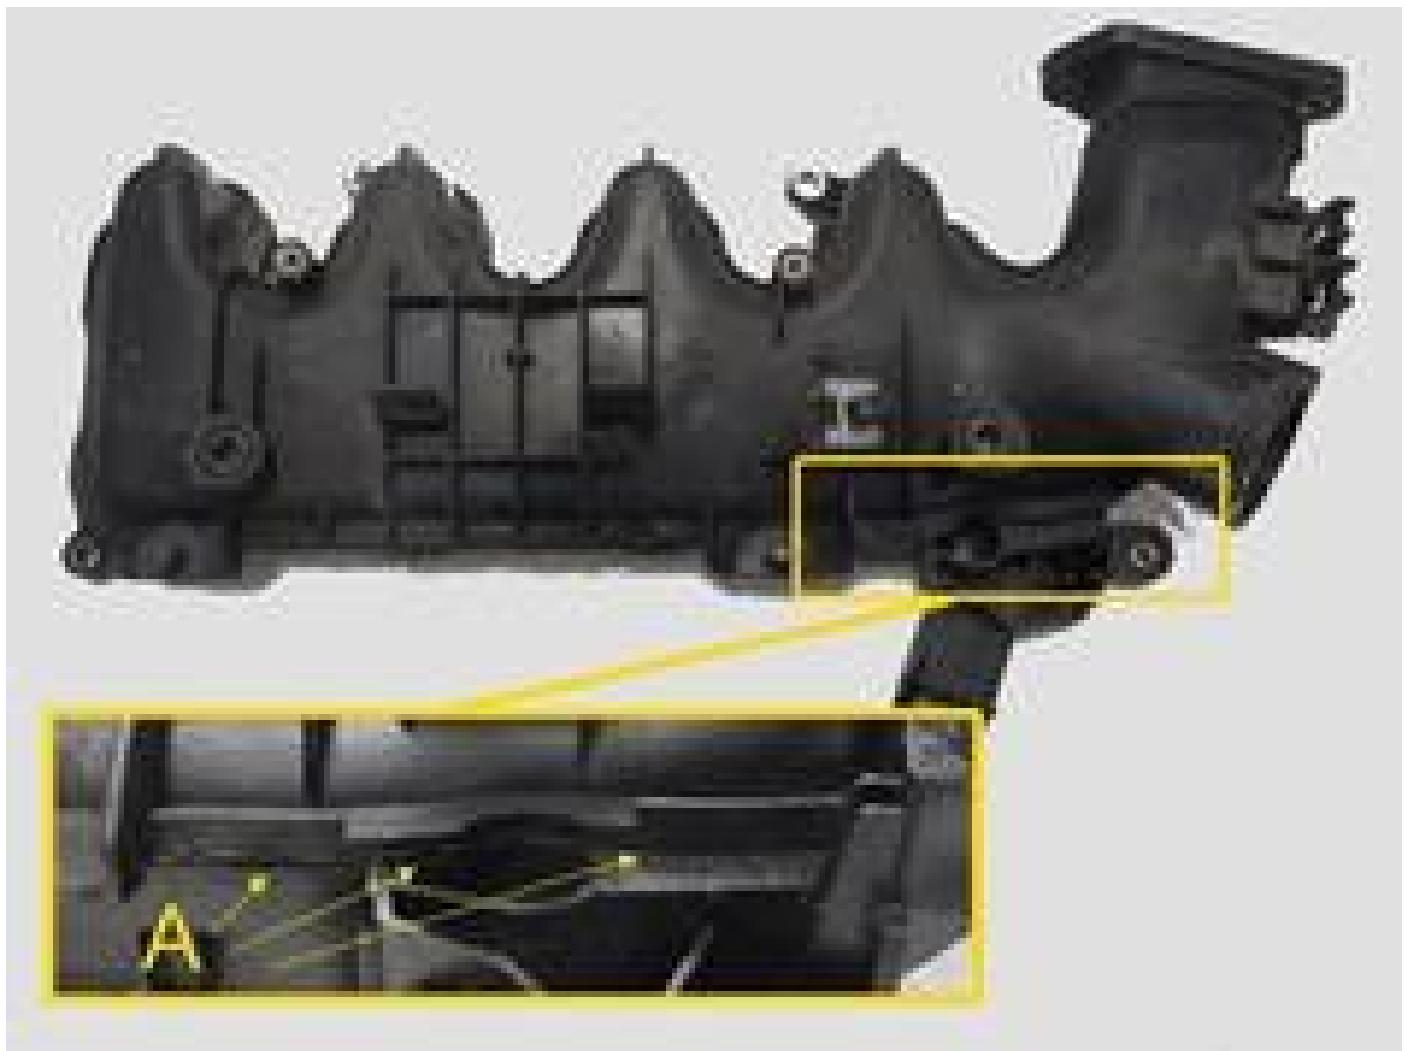

Istruzioni per la riparazione

Se si osserva una perdita di tenuta, è necessario sostituire l'intero collettore di aspirazione. Non è possibile ripararlo. Per sostituire il collettore di aspirazione, occorre smontare anche i tubi di alimentazione del carburante ad alta pressione degli iniettori.

Per evitare futuri problemi di tenuta si raccomanda di smontare e rimontare i tubi con la massima cura.

Eseguire un lungo giro di prova!

