

Renault Espace IV - Rumori di attrito quando il freno non è azionato | HELLA

Renault Espace IV

Anni di costruzione: 2002-2014

Tutti i modelli

Freno a disco dell'assale posteriore

Rumori di attrito quando il freno non è azionato

Pastiglie freno usurate solo da un lato

Forte usura del disco freno

Se nei modelli di veicolo succitati si rileva questo difetto, la causa può essere rintracciata in una guida della pinza freno poco scorrevole o bloccata. Una forte ossidazione dei fori interni del corpo in alluminio riduce le dimensioni della sede dei manicotti di smorzamento e porta a un blocco dei perni della guida.



Rimedio

Poiché questo difetto non è visibile dall'esterno, durante una riparazione dei freni è assolutamente necessario controllare che le guide della pinza scorrono liberamente:



In questo caso utilizzare un alesatore adatto per ripassare il foro in modo omogeneo. Nell'ambito di questa riparazione sostituire i manicotti di smorzamento e, se necessario, i perni della guida.

Se l'ossidazione è troppo avanzata e non consente più di eseguire una riparazione perfetta, sostituire la pinza freno.

