

Renault Trafic II - Perdita di refrigerante | HELLA

Renault

Trafic II

Model Year: a partire dal 2007

Climatizzatore con un evaporatore

Perdita di refrigerante

Condotto del refrigerante danneggiato

Su questi veicoli un condotto del refrigerante danneggiato può causare una perdita di refrigerante. Quando si sostituisce il condotto, sostituire anche il condensatore.

Se su questo tipo di veicolo viene rilevata una perdita di refrigerante, si deve controllare con particolare attenzione il condotto del refrigerante tra compressore e condensatore. Il condotto può rompersi a causa delle vibrazioni provocate dal condensatore. La causa può essere ricondotta a un elemento di fissaggio difettoso o mancante sul condensatore. Nel frattempo il costruttore del veicolo ha dotato il condensatore di un supporto supplementare.

Suggerimento:

per evitare un nuovo danno, non si deve sostituire solo il condotto, ma anche il condensatore. Assicurarsi che questo sia dotato di un supporto supplementare. In alternativa è possibile montare anche il condensatore della variante di equipaggiamento "Climatizzatore con evaporatore posteriore supplementare".