



# Seat Arona: rumori dalla parte anteriore del veicolo in fase di manovra

## Scheda tecnica

Costruttore	Seat
Modello	Arona
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2017 – 2021
Problema	Rumori nella parte anteriore in fase di manovra

### Avviso importante per la sicurezza

## Rumori nella parte anteriore in fase di manovra

Per i veicoli succitati, viene reclamato il seguente problema.

I rumori possono verificarsi mentre il veicolo esegue manovre.

La causa diagnosticata è un attrito indesiderato tra l'ammortizzatore anteriore e il paracolpi dell'ammortizzatore.


Per risolvere il problema procedere come segue.

- Per accedere all'asta del pistone dell'ammortizzatore, sollevare la copertura di protezione e il paracolpi.
- Pulire accuratamente tutte le superfici di appoggio e applicare del

grasso al silicone n. articolo G 000 405 A2 <shy /> (utilizzare solo i tipi di grasso al silicone specificati)<shy /> sulle superfici di appoggio tra l'asta del pistone dell'ammortizzatore e il paracolpi dell'ammortizzatore come indicato nella figura

- Montare le parti smontate seguendo la procedura nella sequenza inversa.
- Ripetere la misura sull'altro lato del veicolo.

In seguito, deve essere effettuato un giro di prova per verificare l'intervento di riparazione.

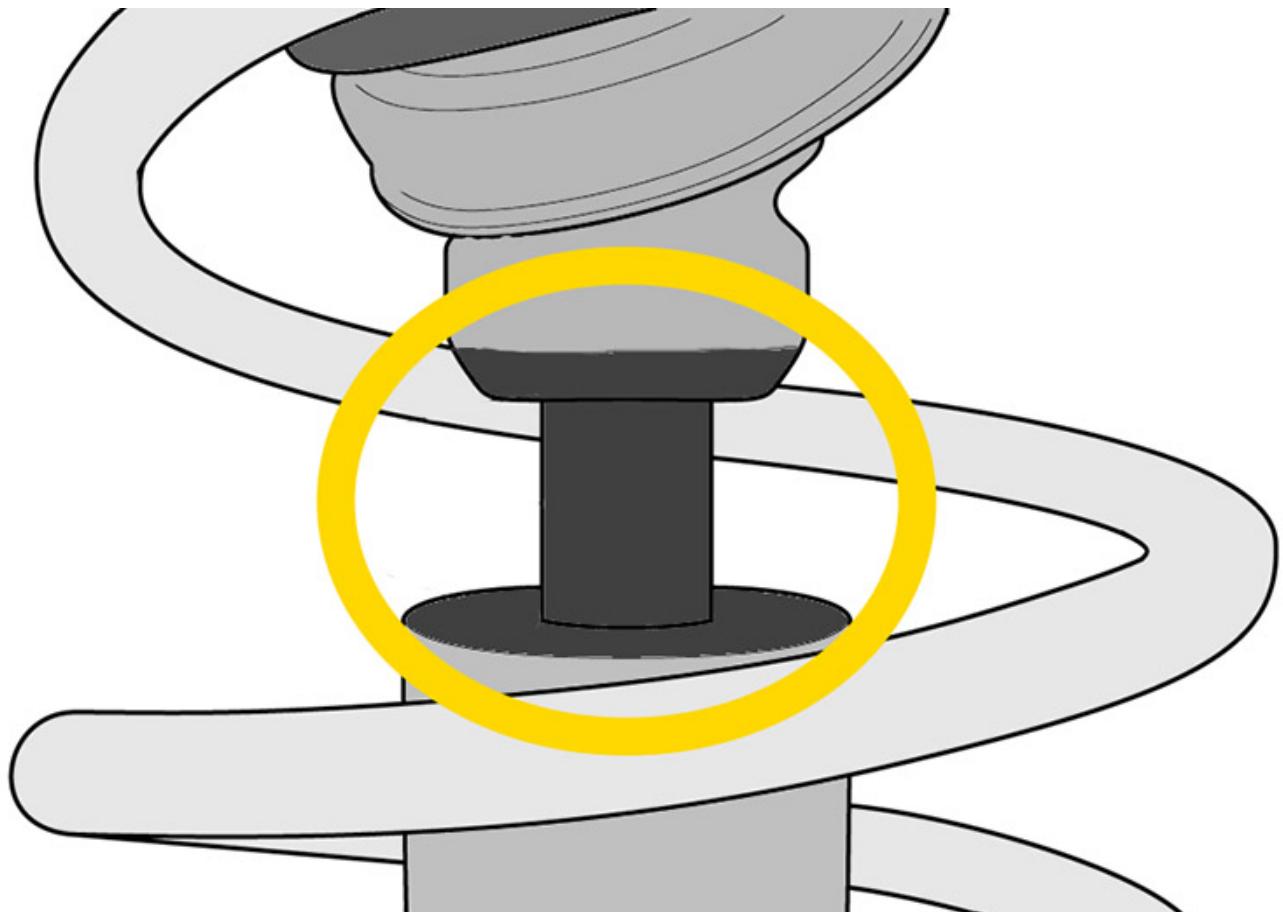

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.