

Seat Ibiza (KJ) - Funzionamento anomalo dello sterzo | HELLA

Seat

Ibiza (KJ)

Anni di costruzione: 31.01.2017-13.07.2017

Numeri di telaio: ...000324-...029443

Funzionamento anomalo dello sterzo

Problemi al sistema sterzante

Se si rileva il problema succitato, esso può essere dovuto a un fissaggio insufficiente del piantone dello sterzo.

In questo caso è possibile che il giunto a vite del piantone dello sterzo (vedi figura) sia stato montato con una coppia di serraggio non conforme alle direttive.

Ciò può portare a un funzionamento incoerente del sistema sterzante.

Rimedio:

Fare controllare immediatamente il veicolo in un'officina specializzata autorizzata.

Gli addetti provvederanno a verificare la coppia di serraggio della vite ed eventualmente ad avvitarla con la coppia di serraggio corretta (20 Nm + 180°) prescritta dal costruttore.

Tale operazione viene documentata con un adesivo con la scritta "45N7" apposto al vano della ruota di scorta.

Il costruttore del veicolo ha già affrontato il problema e ha provveduto a informare i proprietari dei veicoli interessati. Si deve tuttavia partire dal presupposto che per diversi motivi non sia stato possibile controllare o riparare tutti i veicoli.

