



Hyundai Santa FE: codice di guasto C1274, ABS guasto

Scheda tecnica

Costruttore	Hyundai
Modello	Santa FE
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2002 – 2006
Problema	Codice di guasto C1274: "Funzione sensore di accelerazione difettosa"; sistema antibloccaggio (ABS) guasto; spia ABS accesa

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Hyundai Santa FE: codice di guasto C1274 – "Funzione sensore di accelerazione difettosa"

Se viene rilevato il difetto di cui sopra, potrebbe essere legato a un anello sensore ABS difettoso. La centralina dell'ABS confronta e valuta costantemente i valori del sensore di accelerazione e dei sensori di velocità delle ruote. Se il suddetto codice di guasto viene memorizzato nella centralina, ciò può anche significare che i parametri non sono plausibili.

Una possibile causa in questo caso potrebbe essere la rottura dell'anello del sensore ABS sull'albero di trasmissione. Un segnale difettoso viene trasmesso dal sensore di velocità della ruota dell'asse interessato alla centralina. In questo caso, nell'ambito della diagnosi deve essere eseguito un confronto dei segnali di tutti i sensori di velocità delle ruote.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni

schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.