

# **Subaru Forester - Fischi provenienti dal vano motore | HELLA**

**Subaru**

**Forester**

**Anni di costruzione: a partire dal 2008**

**Tutti i modelli turbodiesel**

**Fischi provenienti dal vano motore**

**Perdita di potenza**

**Nessun codice di guasto**

Se si rileva il problema succitato, esso può essere dovuto a un difetto (rottura, fessurazione) del tubo di aspirazione aria nel tratto che collega l'intercooler al corpo farfallato.

Rimedio:

Per escludere altre eventuali cause di guasto, è necessario eseguire dapprima un controllo visivo e acustico del vano motore. Assicurarsi in particolare che non siano presenti danni o impurità (ad esempio olio o altre sostanze) e che i componenti siano posizionati correttamente.

In questo caso il tubo di aspirazione aria risulta danneggiato (incravatura nell'area evidenziata in figura 1), come menzionato sopra.

Sostituire il tubo di aspirazione aria danneggiato con una versione migliorata seguendo le indicazioni fornite dal costruttore.

Tubo di aspirazione aria: codice OE 21869AA130

