



Suzuki SX 4 S-Cross: malfunzionamento del sistema di navigazione

Scheda tecnica

Costruttore	Suzuki
Modello	SX 4 S-Cross
Motore	Tutti i modelli con sistema di navigazione
Anno di costruzione	a partire da 04.2017
Problema	Malfunzionamento del sistema di navigazione

① Avviso importante per la sicurezza

Malfunzionamenti del display di navigazione

Per i veicoli succitati, viene reclamato il seguente problema. Durante la navigazione, si potrebbe verificare un malfunzionamento del display (ad esempio, visualizzazione ritardata dell'immagine). La causa di questo malfunzionamento è stata diagnosticata come un cavo dell'antenna sul tetto schiacciato/danneggiato. Durante il montaggio, il cavo potrebbe rimanere incastrato tra la base dell'antenna e la lamiera del tetto. Ciò può provocare interruzioni nel cavo e quindi causare i malfunzionamenti di cui sopra. Per risolvere il problema procedere come segue.

- Smontare l'antenna sul tetto secondo le istruzioni del produttore
- Controllare che il cavo non sia danneggiato e, se necessario, sostituire l'antenna (OE N. 39253-68L21-000)
- Installare l'antenna sul tetto secondo le istruzioni del produttore, facendo attenzione a posare correttamente il cavo dell'antenna.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del

documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.