



Tesla Y: infiltrazione di acqua ventola dell'abitacolo

Scheda tecnica	
Costruttore	Tesla
Modello	Y
Motore	Tutti i modelli
Anno di costruzione	2022
Problema	Rumori della ventola dell'abitacolo

ⓘ Avviso importante per la sicurezza

Infiltrazione di acqua lato passeggero, rumori della ventola dell'abitacolo

Nei veicoli succitati, se una guarnizione della scatola di ventilazione del filtro dell'abitacolo è difettosa, l'acqua può infiltrarsi nel vano piedi lato passeggero. Questo fenomeno diventa evidente in particolare durante le accelerazioni rapide. La moquette e il tappetino si inzuppano notevolmente. L'acqua può anche penetrare nella ventola dell'abitacolo causando forti rumori stridenti della ventola.

Per confermare la causa, è necessario smontare i filtri dell'abitacolo, raggiungibili dal vano motore (sotto il coperchio della vaschetta raccogliacqua). Sopra la scatola di ventilazione è visibile una guarnizione. Se è lenta o non esercita una pressione di contatto, in caso di pioggia l'acqua penetra nell'abitacolo del veicolo attraverso l'alloggiamento di ventilazione e i vani di ventilazione.

Le misure correttive o di riparazione devono essere eseguite secondo le indicazioni del costruttore del veicolo.



Guarnizione della scatola di ventilazione del filtro dell'abitacolo

i NOTA

Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.