



Toyota C-HR: rumori dal vano motore

Scheda tecnica

Costruttore	Toyota
Modello	C-HR
Motore	1,2i
Codice motore	8NR-FTS
Anno di costruzione	2016 – 01/01/2018
Problema	Rumori dal vano motore

Avviso importante per la sicurezza

Rumori sferraglianti non specifici dal vano motore

Nei veicoli succitati possono verificarsi rumori sferraglianti non specifici provenienti dal vano motore.

Come possibile causa deve essere considerata la valvola di regolazione della pressione di sovralimentazione, che può vibrare in seguito alle variazioni di pressione.

Per risolvere il problema, si consiglia di sostituire la linea del vuoto con una versione modificata (25781-47030) e di montare una staffa di fissaggio aggiuntiva (23841-28050).

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.