

Volkswagen Golf V Plus - Spia ABS/ESP accesa | HELLA

Volkswagen

Modello: Golf V Plus

Codice motore: BLF

Anni di costruzione: 2005-2009


Spia ABS/ESP accesa

Codice di guasto: 1435

Sensore di pressione dei freni 1G201

Se viene rilevato il difetto sopraindicato in combinazione con una spia ABS lampeggiante, ciò può essere dovuto al sensore di pressione del liquido freni.

Tale sensore rileva la pressione dei freni all'interno del sistema idraulico e trasmette il valore corrispondente alla centralina. La rilevazione di un errore durante la valutazione del segnale causa la registrazione di un codice di guasto nella centralina. Poiché non è possibile verificare direttamente l'attività del sensore, in questo caso occorre innanzitutto controllare i parametri. Quando il freno non è azionato, il valore nominale deve essere pari a 0 bar. Se il valore rilevato non coincide con quello nominale (come in figura), è necessario sostituire il sensore.

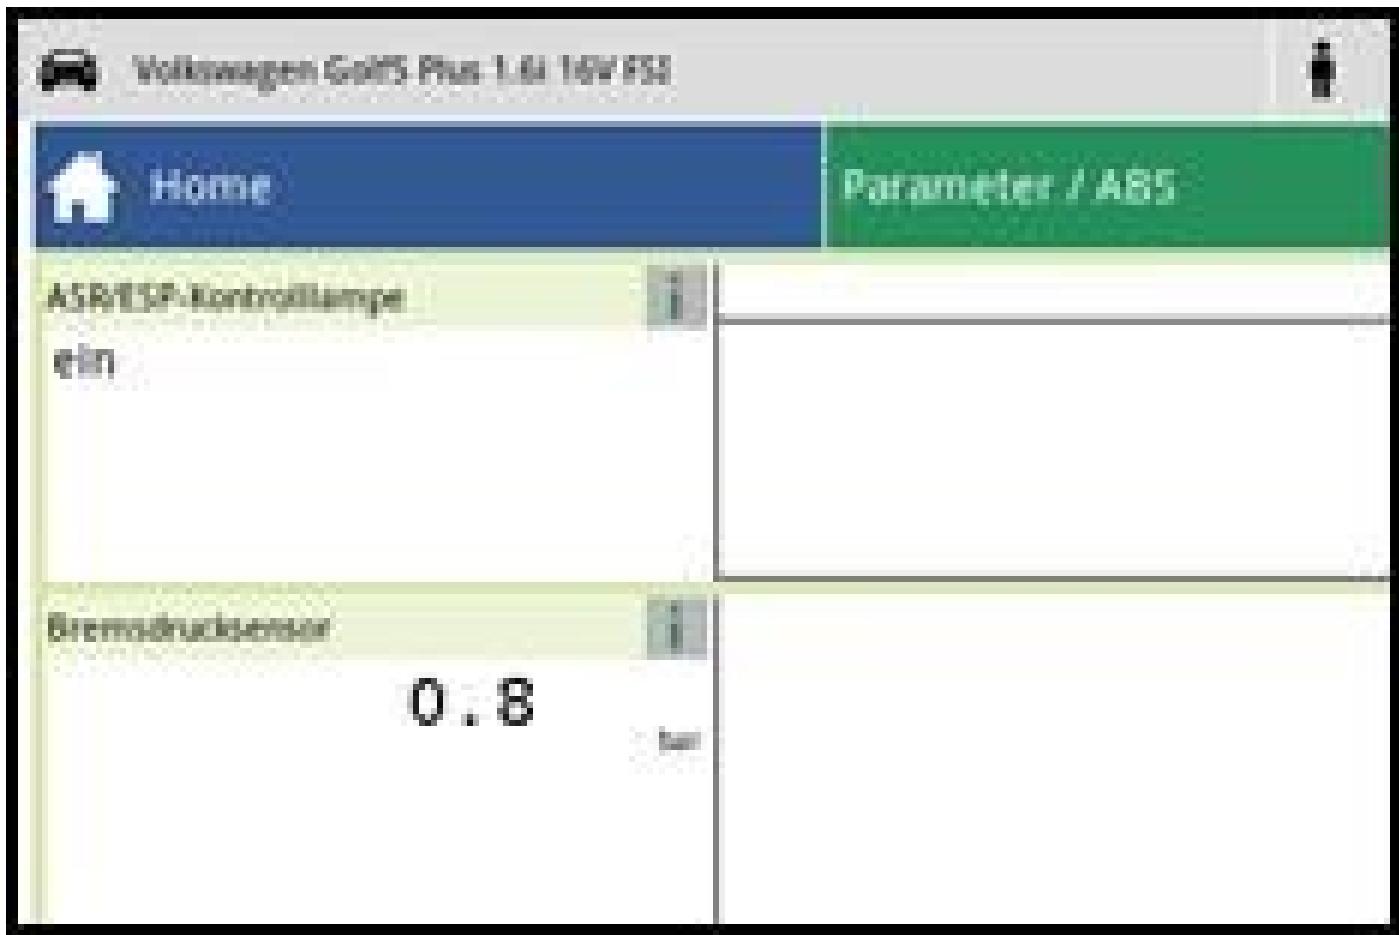

Il sensore di pressione è integrato nell'unità idraulica dell'ABS.

Il costruttore del veicolo offre un kit di riparazione per tale unità.

Queste istruzioni possono essere applicate anche ad altri modelli con sistemi ABS simili.

