

Volkswagen Transporter T4 - Riscaldamento autonomo non funzionante | HELLA

Volkswagen

Transporter T4, 2.5 TDI

Codice motore: ACV

Data di costruzione: 1998-2003

Riscaldamento autonomo non funzionante

Codice di guasto: 1410 "Riscaldatore surriscaldato"

Se su questi veicoli vengono diagnosticati i seguenti sintomi di guasto:

Dopo un breve funzionamento il riscaldamento autonomo si disattiva automaticamente e la ventola abitacolo gira. A motore acceso il riscaldamento autonomo funziona perfettamente come riscaldatore addizionale.

Nella memoria guasti OBD del riscaldamento autonomo viene letto il codice di guasto 1410 "Riscaldatore surriscaldato".

In questo caso una causa può essere un difetto nella pompa di circolazione elettrica. La girante può allentarsi dall'albero e causare così una portata insufficiente della pompa. Dato che il motore della pompa funziona, non vi sono registrazioni nella memoria guasti relative alla pompa di circolazione.

In questo caso controllare ed eventualmente sostituire la pompa di circolazione.

A tal riguardo, attenersi alle istruzioni di smontaggio e montaggio del costruttore del veicolo.