



Volkswagen Transporter T6 – Perdita di liquido di raffreddamento

Scheda tecnica

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Costruttore | Volkswagen |
| Modello | Transporter T6 |
| Motore | Tutti con motore diesel da 2,0 litri |
| Anno di costruzione | 2015 – 2019 |
| Problema | Perdita di liquido di raffreddamento |

Avviso importante per la sicurezza

La spia di controllo del liquido di raffreddamento si accende e/o temperatura del liquido di raffreddamento aumentata

Se nei veicoli di cui sopra la spia di controllo del liquido di raffreddamento si accende e/o la temperatura del motore è aumentata, è necessario controllare che il sistema di raffreddamento non presenti perdite.

<shy /> Prestare particolare attenzione all'alloggiamento del termostato. In questo caso, l'O-ring può essere considerato la causa del guasto.

<shy /> In presenza di una perdita in questo punto, è necessario smontare l'alloggiamento del termostato e sostituire l'O-ring (06B121119B). Prima del montaggio, assicurarsi che le superfici di appoggio siano ben pulite. Il sistema di raffreddamento deve quindi essere rabboccato e sfiatato secondo le specifiche del costruttore.

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, siano essi completi o parziali, sono consentiti esclusivamente

dietro nostra espressa autorizzazione scritta e previa citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la costruzione. Tutti i diritti riservati.