

Volvo V60 D4 2,0 16V CDI - Il veicolo non funziona | HELLA

Volvo V60

D4 2,0 16V CDI

Codice motore: D4204 T5

Anni di costruzione: 2010-2013

Il veicolo non funziona

Codice di guasto: P0299

"Pressione di sovralimentazione insufficiente"

Se si rileva il difetto succitato in concomitanza con il codice di guasto P0299, la causa può essere rintracciata in un difetto del tubo flessibile del radiatore dell'aria di sovralimentazione.

A causa di un difetto meccanico del supporto del tubo, esso può entrare in contatto con la puleggia e con il tubo dell'aria di sovralimentazione danneggiandosi.

In tal caso è necessario controllare il tubo flessibile e il supporto ed eventualmente sostituirli.

Avvertenza per la riparazione

Il costruttore del veicolo ha già riconosciuto il problema e ha provveduto a risolverlo, nell'ambito di una campagna di assistenza, sostituendo i componenti, il tubo flessibile del radiatore dell'aria di sovralimentazione e il tubo dell'aria di sovralimentazione. È possibile tuttavia che non siano stati controllati tutti i veicoli.

Il difetto è riscontrabile anche in altri modelli con motore simile.