

# **VW CC - Rumori durante il movimento dello sterzo | HELLA**

**VW**

**CC**

**Anni di costruzione: 2011-2017**

## **Rumori durante il movimento dello sterzo**

In questa richiesta di riparazione, il cliente si lamenta di un rumore di trascinamento nella zona del piantone dello sterzo quando aziona / ruota il volante.

Se si riscontra il problema di cui sopra, una delle possibili cause potrebbe essere l'insufficiente lubrificazione dei contatti di scorrimento per l'airbag del conducente sul piantone dello sterzo.

Istruzioni di riparazione:

-Rimuovere l'airbag del conducente (Attenzione: i lavori su e con gli airbag devono essere eseguiti solo da personale qualificato).

-Ingrassare i contatti scorrevoli dell'airbag sul piantone dello sterzo con il lubrificante speciale prescritto dal costruttore del veicolo (G 052 172 M2).

-Reinstallare l'airbag conducente.

Successivamente deve essere eseguito un test drive per verificare la misura di riparazione e la richiesta di un codice di errore con un dispositivo diagnostico adeguato.

**NOTA:**

Si prega di notare in questo contesto che questi lavori devono essere eseguiti solo da un'officina specializzata autorizzata e che le istruzioni per la riparazione e la manutenzione del costruttore del veicolo devono essere rispettate!