

VW Golf IV - Accensione della spia motore | HELLA

VW

Golf IV

Tutti i modelli

Accensione della spia motore

Se viene segnalato questo tipo di problema, la causa potrebbero essere le lampadine delle luci freno difettose. La lettura del codice di guasto segnala un interruttore luci freno difettoso. Anche se sostituito, il guasto rimane attivo e non può essere cancellato. Controllare prima le due lampadine delle luci freno. Se entrambe le lampadine sono difettose (non la barra a LED nel cofano bagagliaio), è probabile siano queste la causa del guasto. Generalmente, dopo aver sostituito le lampadine, è possibile cancellare anche la registrazione nella memoria guasti. Attraverso l'interruttore luci freno, le due lampadine difettose inviano un segnale errato alla centralina motore che lo interpreta come interruttore luci freno difettoso.