

VW Golf VI - Malfunzionamento del ventilatore centrifugo dell'abitacolo a basse temperature esterne | HELLA

VW

Golf VI

Anni di costruzione: 2011-2014

Malfunzionamento del ventilatore centrifugo dell'abitacolo a basse temperature esterne

Se nei veicoli succitati si riscontra un malfunzionamento del ventilatore centrifugo dell'abitacolo, la causa può essere rintracciata in una infiltrazione di acqua ghiacciata nel corpo del ventilatore centrifugo.

In determinate condizioni può succedere che sul condotto di aspirazione dell'aria fresca del corpo del ventilatore centrifugo si accumuli della neve.

Qui la neve può condensare, congelare (a basse temperature esterne) e di conseguenza bloccare il motore del ventilatore centrifugo. Nei veicoli dotati di Climatronic vengono memorizzati i seguenti codici di guasto:

- 1273 (ventilatore centrifugo dell'aria fresca, errore meccanico)
- B10BE07 (ventilatore centrifugo dell'aria fresca, errore meccanico)

Per risolvere questo problema è necessario smontare e controllare il motore del ventilatore centrifugo. Se il motore non mostra segni di danneggiamento, può essere rimontato. È necessario quindi eseguire un foro del diametro di 4mm nel punto più basso del corpo del ventilatore centrifugo. Ciò consente di fare fuoriuscire l'acqua accumulata.