



VW Maggiolino - Assistenza al parcheggio non funzionante

Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Scarabeo (5C)
Anno di costruzione	2011 – 2019
Problema	Guasto dell'allarme di retromarcia/assistenza al parcheggio

Avviso importante per la sicurezza

Assistenza al parcheggio non funzionante

Nei veicoli succitati può verificarsi un improvviso guasto del sistema di segnalazione della retromarcia (assistenza al parcheggio). Sul display appare il messaggio di errore "Sistema non disponibile". Spesso la funzione "start/stop" non funziona più.

In questo caso la causa non è necessariamente da ricercare nell'ambito del software o dei componenti elettronici. Innanzitutto controllare i fusibili nella scatola dei fusibili nel vano piedi del conducente(Fig. 1).

Nella maggior parte dei casi il fusibile degli ugelli dell'acqua dei tergilampi riscaldati elettricamente è difettoso(Fig. 2). La causa è un cortocircuito dell'elemento riscaldante dell'ugello dell'acqua del tergilampo, per cui è necessario sostituire non solo il fusibile ma anche gli ugelli.

Dopo la sostituzione dei componenti vengono ripristinate le funzioni di assistenza al parcheggio e "start/stop".

Queste informazioni valgono eventualmente anche per altri modelli Volkswagen.



La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.