



VW Passat - Fastidiosi rumori battenti nell'abitacolo

Scheda tecnica	
Costruttore	VW
Modello	Passat
Motore	1.6 TDI
Codice motore	DCXA
Anno di costruzione	dal 2014 al 2018
Problema	Rumori fastidiosi battenti nell'abitacolo

 **Importante avvertenza di sicurezza**

Rumori battenti provenienti dalla zona dei sedili anteriori

Nel tipo di veicolo sopra indicato durante la marcia potrebbero essere percepiti fastidiosi rumori di picchietto o di battito provenienti dall'abitacolo. Il rumore si avverte soprattutto nella marcia su fondi irregolari e sembra provenire dalla zona dei sedili anteriori.

Nell'ambito della ricerca guasti occorre innanzitutto verificare mediante un giro di prova mirato, se il rumore può essere localizzato con certezza nella zona dei poggiatesta anteriori. Se il rumore può essere ricondotto in modo riproducibile alla zona dei sedili, la causa è spesso da ricercarsi nella guida del poggiatesta non adeguata. Il problema riguarda la guida destra del poggiatesta rispetto alla direzione di marcia per entrambi i sedili anteriori (vedere foto). A causa delle tolleranze di fabbricazione o dell'usura dovuta al materiale, può verificarsi un gioco nella guida, con conseguente emissione di rumori di picchietto o di battito da parte del poggiatesta durante i movimenti del veicolo.

Per risolvere il problema è necessario sostituire le guide dei poggiatesta dei sedili interessati secondo le indicazioni del costruttore. Dopo la sostituzione è necessario eseguire una nuova prova di tenuta per verificare che non si sviluppino ulteriori rumori. Nota: Per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti della strada, i giri di prova devono sempre essere effettuati con una seconda persona (conducente).

Nota

A questo riguardo si raccomanda di osservare sempre le istruzioni di manutenzione e riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

Questo problema può essere rilevato anche in altri modelli di veicolo con una variante di equipaggiamento simile.



Raffigurazione esemplificativa della guida destra del poggiatesta rispetto alla direzione di marcia. In questa zona il gioco nella guida può causare rumori di picchietto o di battito.