



# VW Touran: codice di guasto 148C/148B e infiltrazione di acqua nella zona del montante A

## Scheda tecnica

Costruttore	Volkswagen
Modello	Touran con tetto panoramico
Motore	2.0 TDI
Anno di costruzione	2016
Problema	La spia del motore si accende; infiltrazione di acqua nella zona del montante A
Codice di guasto	148C / 148B
Strumento HGS consigliato	mega macs X

## ⓘ Avviso importante per la sicurezza

## Codice di guasto 148C / 148B memorizzato nella memoria guasti e infiltrazione di acqua nella zona del montante A

Nel tipo di veicolo succitato, la spia del motore può accendersi senza che si avverta una perdita di potenza. Se si verifica il guasto succitato e nella memoria guasti sono memorizzati i codici di guasto 148B e 148C (stadio di uscita del riscaldamento supplementare difettoso), è necessario controllare i connettori nel vano piedi. Tra l'altro, questi collegano i cavi elettrici del riscaldamento supplementare e, a seconda della variante di equipaggiamento, si trovano dietro il rivestimento del vano piedi del montante A, sul lato conducente o passeggero.

Se si rileva umidità o corrosione sui pin di questi connettori, è necessario prestare particolare attenzione agli scarichi dell'acqua del tetto panoramico

che possono intasarsi di sporcizia. L'acqua si accumula, fluisce nella cassetta del tetto e quindi nell'abitacolo del veicolo e penetra, tra l'altro, nei connettori. Per un controllo, l'acqua può essere versata direttamente negli scarichi attraverso il tetto di vetro aperto. Se l'acqua si accumula nella cassetta del tettuccio e non defluisce immediatamente, è necessario pulire gli scarichi, ad esempio con una spazzola appositamente progettata per la pulizia degli scarichi dell'acqua.


Una volta aver pulito completamente gli scarichi del tettuccio, è necessario riparare anche i pin danneggiati dei connettori per ristabilire un perfetto collegamento elettrico.

Una volta eliminata la causa del guasto, cancellare la memoria guasti e infine eseguire un giro di prova.

Questo problema può essere rilevato anche in altri modelli di veicolo con una variante di equipaggiamento simile.

#### NOTA

Osservare sempre a questo riguardo le istruzioni di riparazione fornite dal costruttore del veicolo!

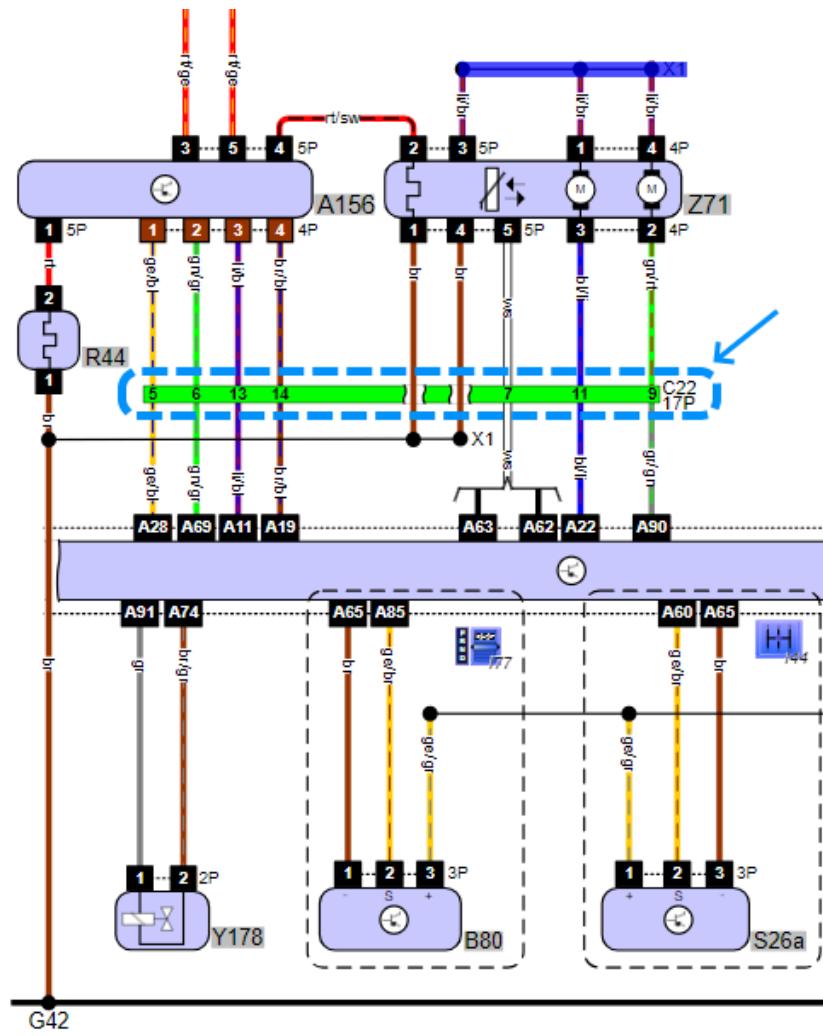

## Potrebbero interessarvi anche

La ristampa, la trasmissione, la riproduzione, l'utilizzo in qualsiasi forma e la comunicazione del contenuto del presente documento, in modo completo o parziale, sono consentiti esclusivamente previa nostra espressa autorizzazione scritta e citazione della fonte. Rappresentazioni schematiche, immagini e descrizioni hanno il solo scopo di spiegare e illustrare il testo del documento e non possono essere utilizzate come basi per il montaggio o la progettazione. Tutti i diritti riservati.