

VW Touran - La luce stop si accende quando si accende il quadro | HELLA

VW

Touran

Data di costruzione: da 2003 a 2006

La luce stop si accende quando si accende il quadro.

Se viene segnalato questo tipo di problema e inoltre le spie ABS, EPC, ESP nel cruscotto si accendono, una possibile causa è un sensore frizione difettoso (sensore posizione frizione).

Nel sistema ABS compare il codice di guasto 00526, equivalente a "Interruttore luci stop - Segnale non plausibile".

In questo caso controllare per prima cosa il funzionamento dell'interruttore luci stop. Se l'interruttore luci stop non presenta difetti, controllare il fusibile n. 7 nella scatola portafusibili "Batteria" nel vano motore. Se il fusibile è difettoso, sostituirlo. Se il fusibile dovesse nuovamente guastarsi, questo difetto può anche indicare il guasto nel "sensore frizione" citato prima. A causa della posizione esposta e di una calotta in gomma difettosa sulla pompa frizione, qui può verificarsi un'infiltrazione di acqua. Questo può provocare il guasto del sensore Hall o l'interruzione del fusibile. A tal riguardo il costruttore offre un nuovo sensore Hall con guarnizione migliorata.

Nota:

La funzione di sicurezza che accende la luce stop in caso di fusibile difettoso è una particolarità di VW.