

Alfa Romeo 159 - Se enciende el testigo luminoso del ESP | HELLA

159 (939)

Berlina: VIN 7003555-7053255

Station Wagon: VIN 7003555-7062287

Se enciende el testigo luminoso del ESP

Código de avería: C1131

Sensor de presión del líquido de frenos

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ESP, puede deberse a un fallo en el sensor de presión del líquido de frenos. Un fallo en la señal del valor de la presión podría quedar registrada como una avería en la unidad de control.

Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ESP. Si los resultados de las comprobaciones

se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

El sensor de presión del líquido de frenos va montado dentro de una unidad hidráulica y no puede sustituirse por separado.

Por este motivo y si existiera algún daño, deberá sustituirse la unidad hidráulica ABS/ESP entera.

Therefore, in the event of any damage occurring, the complete ABS/ESP hydraulic unit has to be replaced.