



Audi A4, A6, A8 y Q7 - Código de avería P3134 y testigo de control del motor encendido

Hoja de datos

Fabricante	Audi
Modelo	A4, A6, A8, Q7
Motor	V6 TDI (2.7L y 3.0L)
Año de fabricación	2004 - 2010
Síntoma	Código de avería P3134 "Mariposa del colector de admisión para flujo de aire bancada 1"; testigo de control del motor encendido.


ⓘ Indicación de seguridad importante

Código de avería P3134 "Mariposa del colector de admisión para flujo de aire bancada 1" en Audi A4, A6, A8 y Q7

Este fallo suele producirse en vehículos con un elevado kilometraje. Una posible causa es el exceso de juego en los rodamientos del eje o en los cuellos de rótula de la varilla de unión de la mariposa del colector de admisión. El fallo se detecta fácilmente mediante una inspección visual al tiempo que se acciona manualmente.

La mariposa del colector de admisión y el actuador forman una unidad que se debe sustituir completa en caso de reparación.

Instrucciones de reparación:shy /> Después de la sustitución, la nueva mariposa del colector de admisión se debe programar en la unidad de control con la ayuda de un dispositivo de diagnóstico. Con el mega macs, esto se hace en la opción de menú "Ajustes básicos", como se muestra en la ilustración de ejemplo.

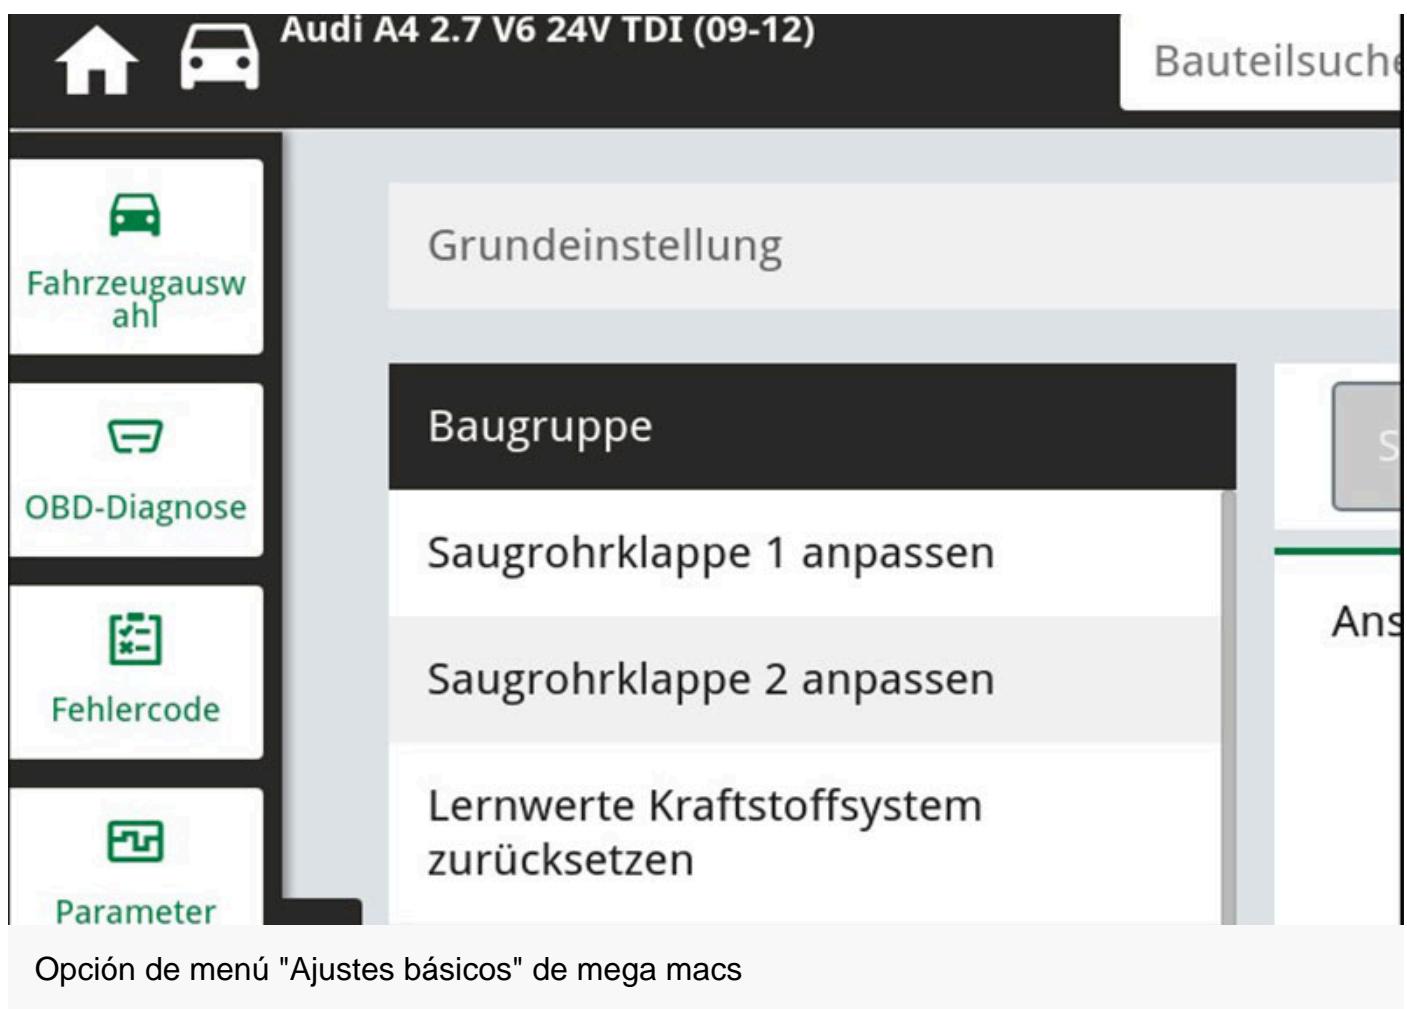

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.