

# **BMW i3 (I01) - Ruidos en la zona de las puertas | HELLA**

**BMW**

**i3 (I01)**

**Fecha de fabricación: 2013**

## **Ruidos en la zona de las puertas**

En este caso, el cliente se queja de un desagradable chirrido al abrir o cerrar las puertas.


Búsqueda de fallos:

Una mirada más de cerca al mecanismo de la puerta reveló que el tornillo de fijación de la bisagra del pestillo de la puerta se había aflojado.

(en algunos casos puede afectar a todas las puertas).

Solución:

- Desmontar el tornillo de fijación
- Compruebe que el orificio del alojamiento y el tornillo no estén dañados (rosca, etc.) y repárelos o sustitúyalos si es necesario
- Apriete el tornillo de fijación con el par de apriete (22 Nm) especificado por el fabricante del vehículo (véase imagen)
- Repita este procedimiento en todas las puertas

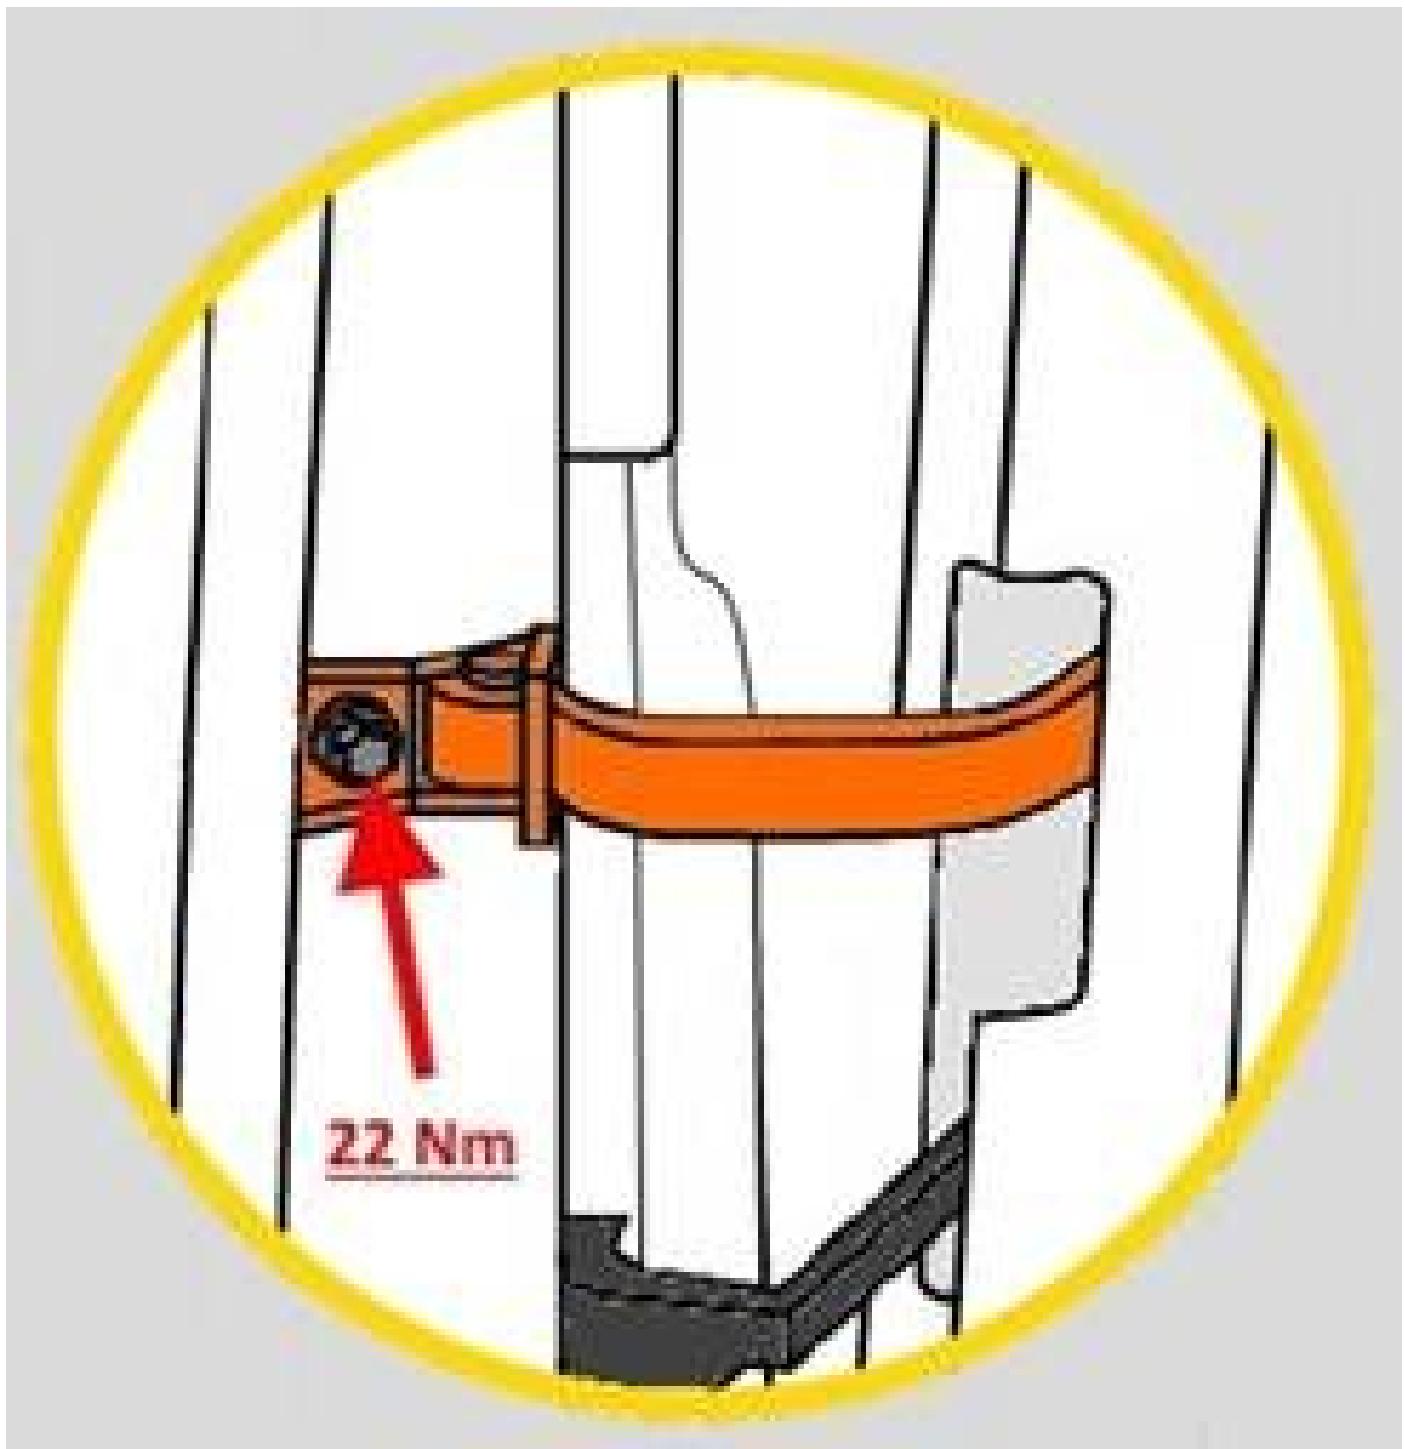

- Tornillo de fijación (ASA M8x22) ref. E.O.: 07147248803

## **Atención: ¡Vehículo eléctrico!**

¡Componentes de alta tensión, existe peligro de accidente y de lesiones (descarga eléctrica)!