

# **BMW-Mini-Cooper - El tablero de instrumentos falla de manera esporádica | HELLA**

**Mini**

**BMW-Mini-Cooper**

**Año de fabricación:**

**11/2003 - 01/2004**

**Código motor: W10 B16A**

**Todos los modelos sin sistema de navegación**

**El tablero de instrumentos falla de manera esporádica.**

Si en estos vehículos se detecta el fallo arriba mencionado, podría deberse a un mal contacto en el conector múltiple de 12 pines del tablero de instrumentos.

Para analizar el fallo del conector múltiple de 12 pines del tablero de instrumentos, habrá que realizar una comprobación visual. Si dicho conector lleva una tapa transparente, habrá que sustituirlo por la nueva versión que ofrece el fabricante.

Además, también habrá que realizar una comprobación visual a los cables y a los contactos eléctricos de la zona del tablero de instrumentos y verificar que los contactos estén bien apretados y los cables correctamente colocados.

Tapa del conector:

Nº Recambio: 61.13.8.365.906