

BMW Todos los modelos - Falla la regulación del control dinámico de estabilidad (DSC) | HELLA

BMW

Serie: F10, F11, F12, F13, F18, F25

Todos los modelos

Falla la regulación del control dinámico de estabilidad (DSC)

Se enciende el testigo luminoso del ESP

Código de avería: 480A66

Si se detecta el fallo arriba mencionado y en el tablero de instrumentos se enciende un aviso de control que indique: "Falla el DSC / Sin control de estabilidad", puede deberse a varias causas. El fallo aparece principalmente cuando está activa la función Auto Hold y en el momento de arranque. En algunos casos, el conductor puede provocar este fallo si en el momento del arranque presiona el pedal del freno durante demasiado tiempo (vehículos de dos pedales).

Comprobaciones

Para averiguar la causa deberán realizarse las siguientes comprobaciones:

Comprobar que el interruptor del pedal del freno funciona correctamente y tiene una posición igualmente correcta Comprobar el funcionamiento y el retorno del pedal del freno Comprobar el cableado eléctrico y las conexiones de los componentes afectados

¡Respete siempre las correspondientes instrucciones de reparación del fabricante del vehículo!