

# **Citroën C4 - Rozamientos y ruidos en el eje trasero | HELLA**

**Citroën**

**C4**

**Todos los modelos fabricados hasta 10/2006**

**Cable del freno de mano atascado**

**Rozamientos y ruidos en el eje trasero**

Si se detecta el fallo arriba mencionado, puede deberse a que el cable del freno de mano se haya quedado aprisionado o esté demasiado tenso.

La propia corrosión o algunos daños internos podrían provocar que el cable del freno de mano se hubiera quedado atascado. La palanca de la pinza de freno no logra llegar a su posición final, lo que origina una ligera presión de la pastilla sobre el disco de freno. La fricción producida durante la conducción crea ruidos desagradables y también produce un desgaste de la pastilla y del disco de freno.

Esta circunstancia aparece, sobre todo, en condiciones climatológicas muy frías.

**Instrucciones de reparación**

Las piezas defectuosas no pueden repararse. Si se observa algún daño, deberán sustituirse ambos cables del freno de mano. Si también se observa que las pastillas o los discos de freno se han dañado, igualmente se recomienda sustituirlos.