

Dacia Duster - Falla el funcionamiento del piloto intermitente lateral | HELLA

Dacia

Dacia Duster

Fecha de fabricación: 2010 - 2018

Falla el funcionamiento del piloto intermitente lateral

Si en el vehículo arriba mencionado se detecta un fallo en la función del piloto intermitente lateral (imagen 1), puede deberse a una avería en el cable de conexión.

Si el cable no se ha colocado correctamente (imagen 2), el propio cable o su material aislante puede haberse desgastado por el roce sufrido al chocar con la carrocería o con algún borde afilado, debido a sacudidas, vibraciones, etc. durante la conducción y que ha provocado la rotura del cable o un cortocircuito.

Para analizar esta avería deberá desmontarse la rueda y el revestimiento del tambor de la rueda (imagen 3). Reparar el cable de manera adecuada. A continuación, asegurarse de que el cable se coloca correctamente (observar si es necesario protegerlo de cantos afilados).

Comprobar el funcionamiento (imagen 4).

Imagen 4