



# Fiat 500 - Se enciende el testigo luminoso de advertencia de la asistencia al arranque en pendiente

Hoja de datos	
Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	500
Año de fabricación	Fabricados entre 2007 y 2012
Síntoma	Se enciende el testigo luminoso de advertencia de la asistencia al arranque en pendiente.

## Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.

## Se enciende el testigo luminoso de advertencia de la asistencia al arranque en pendiente.

Si en los vehículos arriba mencionado se enciende el testigo luminoso de advertencia de la asistencia al arranque en pendiente y, además, en la memoria de avería se registra el código de avería C1216, puede deberse a un fallo en el software de la unidad de control del ABS/ESP.

Pueden quedar registrados los siguientes códigos de avería:

- Significado del código:

- C1216, ` Interruptor de posición del pedal del embrague (sensor de la posición del embrague) – Fallo en la señal, arnés de cables`.

Para analizar este fallo primero deberán comprobarse los pins del enchufe, las conexiones/los contactos y el cableado eléctrico hasta el interruptor del pedal del embrague.

Si aquí no se detecta ningún fallo, se recomienda tomar algunas medidas indispensables, como actualizar o mejorar la versión del software, tarea que puede realizarse en las instalaciones del fabricante del vehículo.