



Fiat 500 X: chirridos al frenar

Hoja de datos

Fabricante	Fiat
Modelo de vehículo	500 X
Modelos	Todos los modelos, hasta n. ^º de chasis: 0P318018
Año de fabricación	A partir de 2014 -
Síntoma	Chirridos al frenar

ⓘ Indicación de seguridad importante

Fiat 500 X: chirridos

En los vehículos mencionados, pueden producirse chirridos en la zona delantera del vehículo al frenar. El ruido se produce principalmente al frenar a baja velocidad y hasta que el vehículo se detiene.

La causa podría ser el uso de una cantidad excesiva de agente fijador de roscas. El agente fijador, entre la mangueta de dirección y el soporte de la pinza de freno en el eje delantero, impide que los componentes queden completamente enrasados.

Para solucionar este problema debe proceder de la siguiente manera:

- Retire y deseche los tornillos de fijación del soporte de la pinza de freno del eje delantero
- Limpie las superficies de contacto de la mangueta de dirección y el soporte de la pinza de freno
- Coloque tornillos de fijación nuevos con agente fijador y apriételos con el par de apriete prescrito por el fabricante del vehículo

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.