

Fiat Scudo 1,6D Multijet 90 - Potencia insuficiente del aire acondicionado | HELLA

Fiat


Scudo 1,6D Multijet 90


Año de fabricación: desde 2007 hasta nº de chasis 84160387

Potencia insuficiente del aire acondicionado

Si en los vehículos arriba mencionados se detecta una pérdida de refrigerante o se detecta que la potencia del frío es insuficiente, puede deberse a una fuga en la conexión entre el condensador y el compresor.

Comprobar que el tipo de conexión que lleva el líquido refrigerante sea la correcta (ver imágenes).

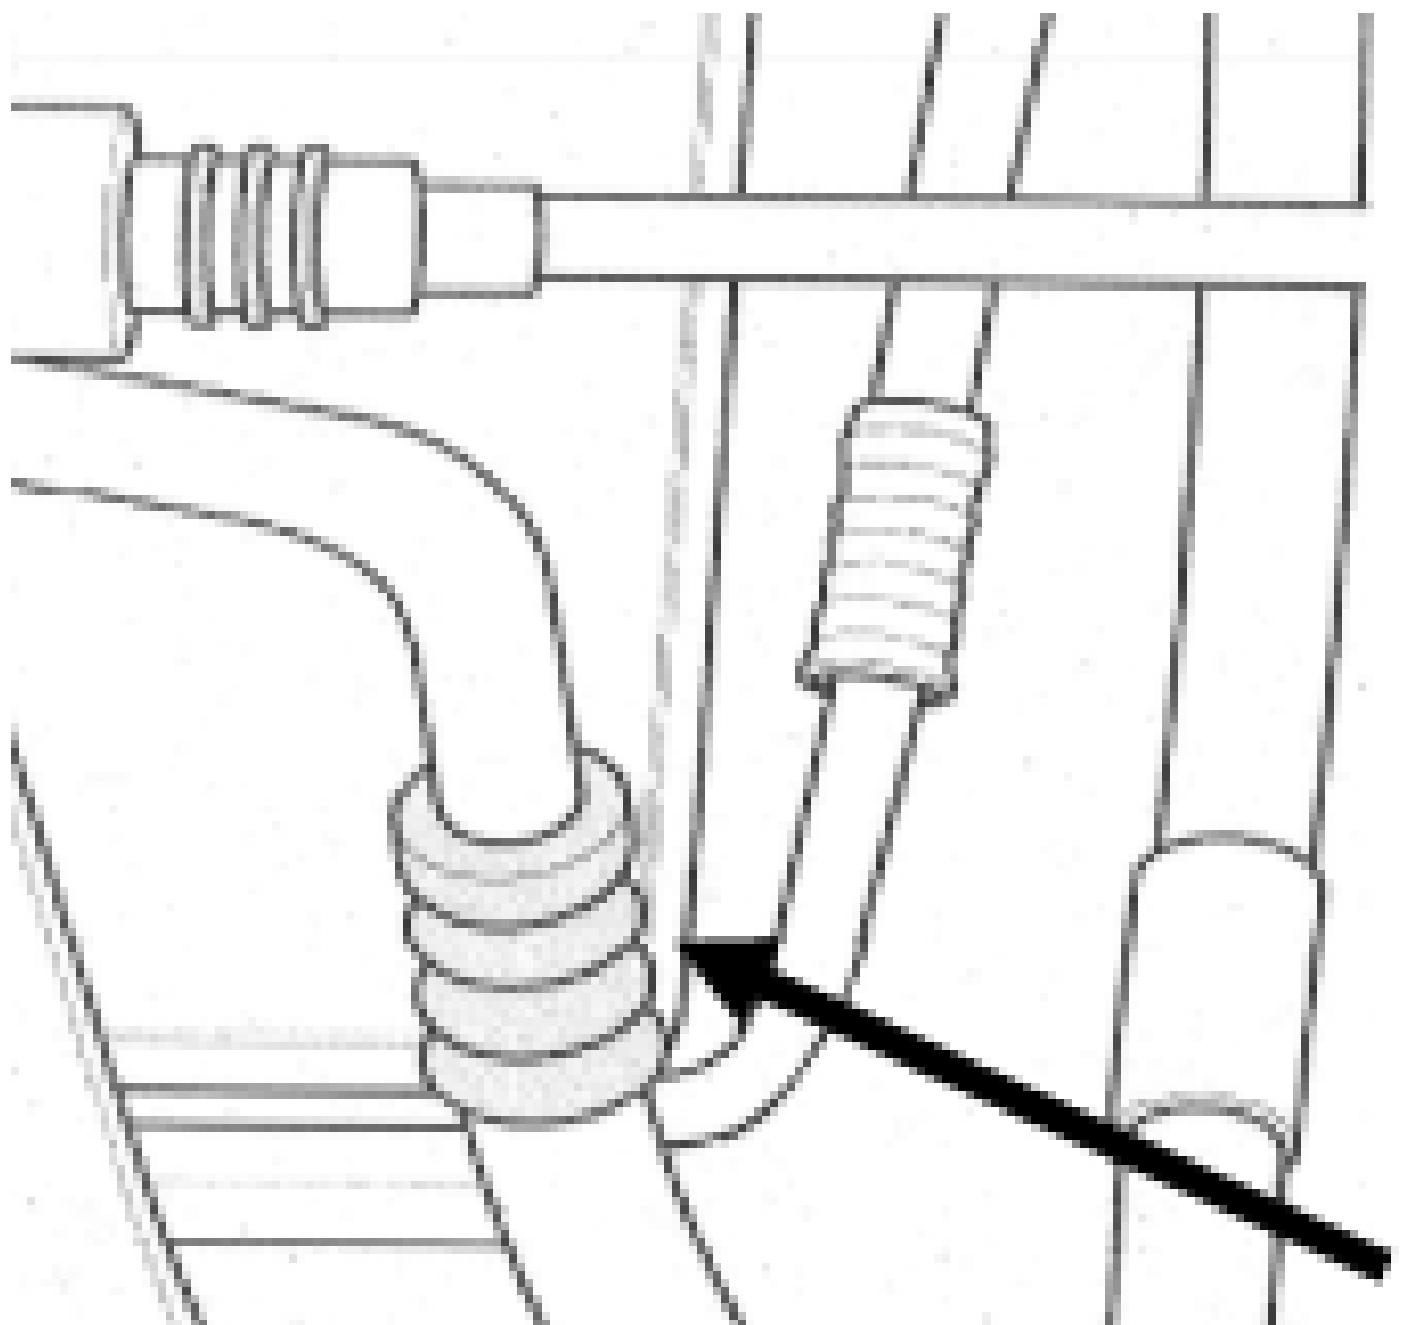

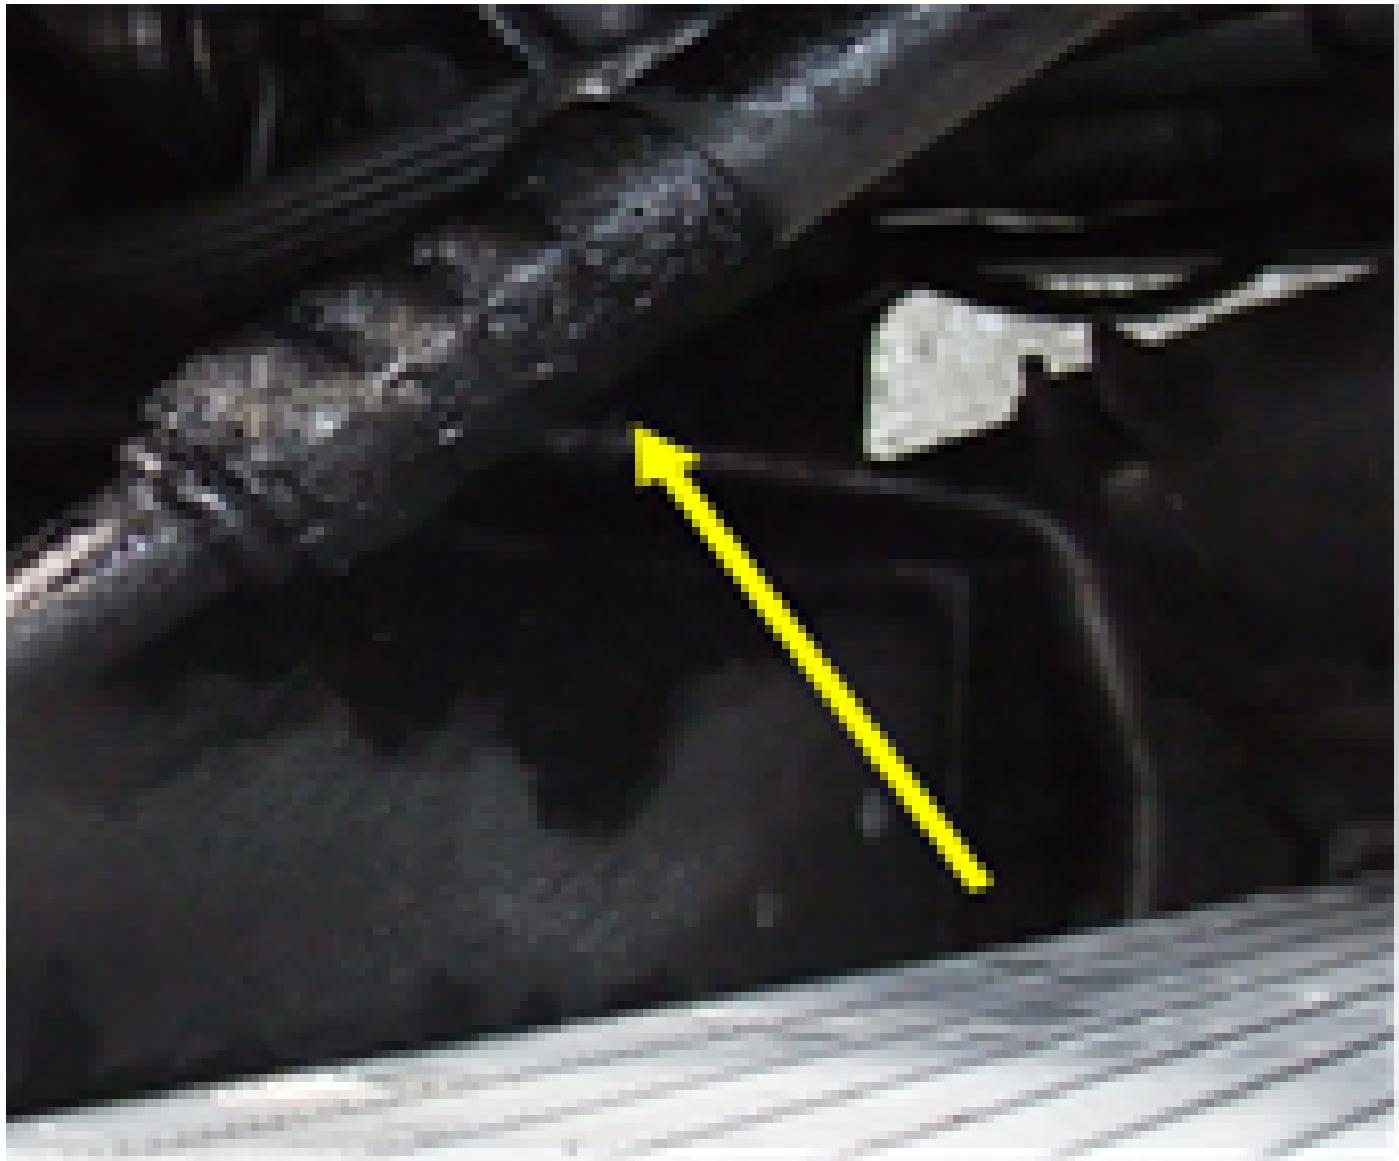

- Tipo de conexión antigua -

El fabricante ofrece una nueva versión: [(nº recambio)]

- 1 unid.: conexión del refrigerante: 140142280

- 2 unid.: Junta tórica: 9645950980

- Nueva versión -

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.