

Ford Focus C-Max - Se enciende el testigo luminoso del ABS | HELLA

Ford Focus

Modelo: C-Max 1,6 16V TDCI

Fecha de fabricación: a partir de 2006

Todos los modelos con ABS/ESP

Se enciende el testigo luminoso del ABS

Código de avería: C1288

Sensor de presión

Falla el circuito eléctrico

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ABS, puede deberse a un fallo en el sensor de presión de los frenos.

Este sensor registra la presión de los frenos del sistema hidráulico y transmite dicho registro a la unidad de control. Un fallo en la recepción de la señal podría interpretarse como una avería en la unidad de control. Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ABS. Si los valores medidos se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

Instrucciones de reparación

El sensor de presión va montado dentro de la unidad hidráulica ABS y no puede sustituirse por separado.

En caso de avería deberá sustituirse la unidad entera

Indicación de seguridad importante

La información técnica y los consejos prácticos han sido elaborados por HELLA con el fin de ayudar de forma profesional a los talleres de vehículos en su trabajo diario. La información facilitada en esta página web está pensada solamente para personal debidamente cualificado y con formación específica. Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.