

Honda CR-V - Fallo en la luz de cruce | HELLA

Honda

CR-V

Año de fabricación: 07/11/2001 - 17/09/2004

Motor: 2,0 i (K20A4)

Fallo en la luz de cruce.

En los vehículos arriba mencionados puede observarse un fallo en la luz de cruce.

La causa de este fallo podría encontrarse en la conexión entre el interruptor de la luz y el enchufe del cableado.

Debido a un roce excesivo, puede estar desgastado el revestimiento de los contactos entre el interruptor de la luz y el enchufe de los cables, lo que puede provocar una mayor resistencia. En casos extremos, debido a un aumento del calor puede fundirse la conexión del enchufe, lo que puede provocar el fallo de la luz de cruce.

El fabricante del vehículo es consciente de este problema. Por ello, en el taller deberá comprobarse el enchufe de 16 polos del interruptor combinado de la luz y, en caso necesario, deberá sustituirse.