



Hyundai Santa FE - Código de avería C1274, ABS averiado

Hoja de datos

Fabricante	Hyundai
Modelo de vehículo	Santa FE
Motor	Todos los modelos
Año de fabricación	2002 - 2006
Síntoma	Código de avería C1274 - "Funcionamiento del sensor de aceleración defectuoso"; sistema antibloqueo (ABS) averiado; testigo de control del ABS encendido

ⓘ Indicación de seguridad importante

Hyundai Santa FE - Código de avería C1274 - "Funcionamiento del sensor de aceleración defectuoso"

Si se detecta el defecto arriba indicado, también puede estar relacionado con un anillo generador de impulsos del ABS defectuoso. La unidad de control del ABS compara y evalúa constantemente los valores del sensor de aceleración y de los sensores de velocidad de las ruedas. Si el código de avería mencionado anteriormente se almacena en la unidad de control, también puede ser que los parámetros no sean plausibles.

Una posible causa en este caso podría ser la rotura de un anillo generador de impulsos del ABS en el eje de transmisión. El sensor de velocidad de las ruedas en el eje afectado transmite una señal errónea a la unidad de control. En este caso, debe incluirse una comparación de señales de todos los sensores de velocidad de las ruedas como parte del diagnóstico.

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o de reconstrucción. Todos los derechos reservados.