



Hyundai Tucson: códigos de avería P0320, P0321, P0322, P0323 y el motor no arranca

Hoja de datos

Fabricante	Hyundai
Modelo de vehículo	Tucson
Motor	Gasolina
Año de fabricación	2004 - 2010
Síntoma	Códigos de error P0320, P0321, P0322, P0323 Comportamiento de arranque defectuoso El motor se apaga

ⓘ Indicación de seguridad importante


El motor no arranca/el motor se apaga

En los vehículos mencionados arriba puede ocurrir que el motor arranque mal o no arranque en absoluto. También puede haber fallos de encendido. Los códigos de error P0320, P0321, P0322, P0323 (encendido) están frecuentemente almacenados en la unidad de control del motor. Una posible causa es una interrupción esporádica de la señal del sensor del cigüeñal.

Para solucionar este problema debe proceder de la siguiente manera:

- Retire el tapón múltiple del sensor del cigüeñal y compruebe que las clavijas no presenten suciedad o/y corrosión
- En caso necesario hay que limpiar o sustituir las clavijas.
- Si las clavijas del conector están en buen estado, la causa podría ser un defecto del sensor
- Después del procedimiento de reparación borre la memoria de averías

- Lleve a cabo una conducción de prueba

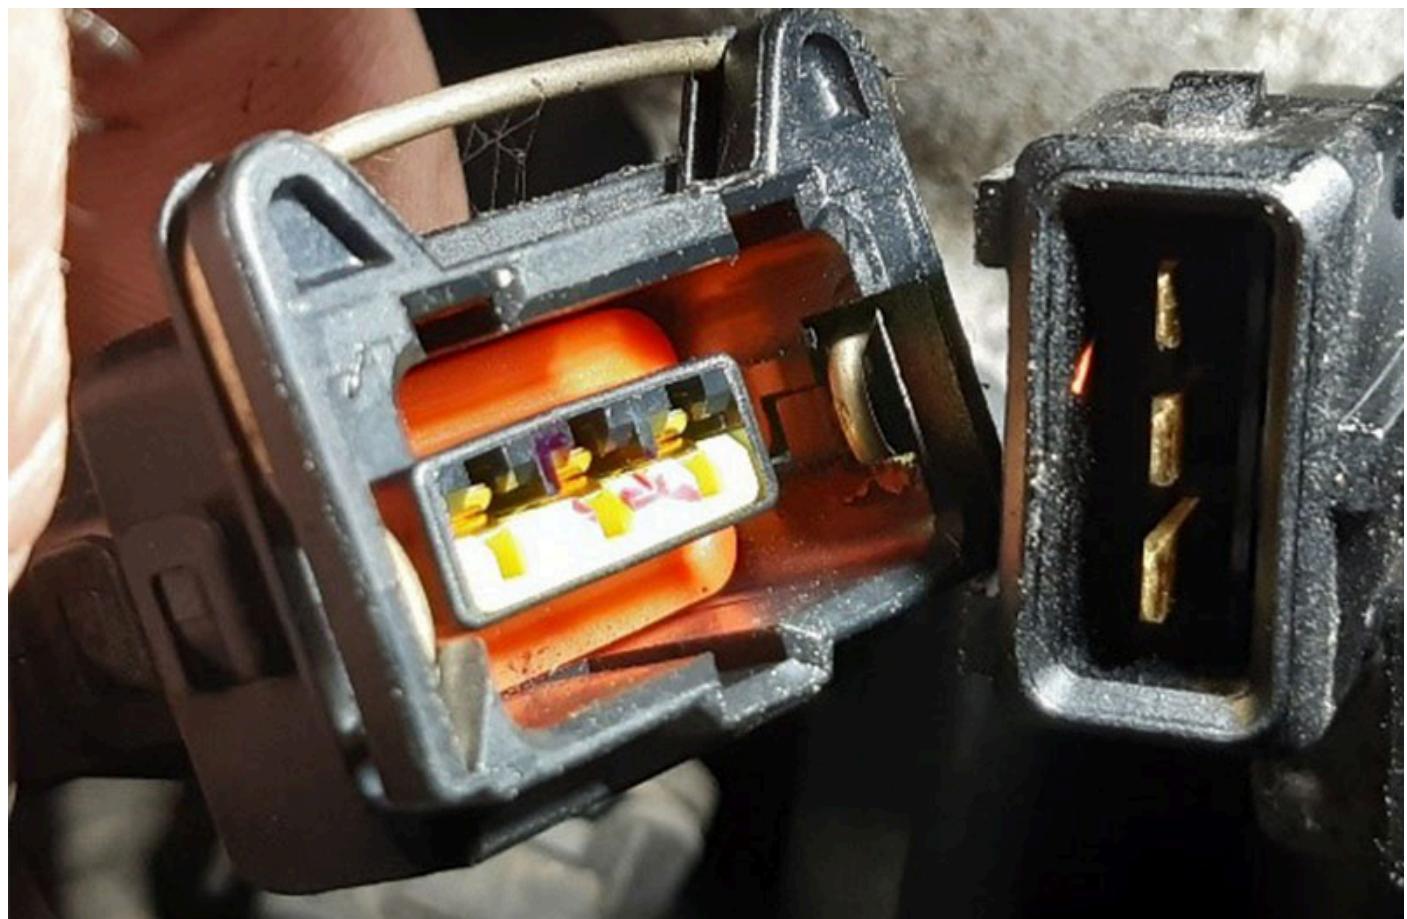

Solo se permite la reimpresión, divulgación, reproducción, uso de cualquier tipo y difusión del contenido de este documento o de una parte del mismo, tras obtener nuestra autorización expresa por escrito e indicando la fuente. Las representaciones esquemáticas, las imágenes y las descripciones sirven para aclarar e ilustrar los textos del documento y no pueden considerarse la base de ningún tipo de montaje o construcción. Todos los derechos reservados.