

Lancia Musa - Se enciende el testigo luminoso de control del motor | HELLA

Lancia

Musa

Todos los modelos:

Nº de chasis: 1039844 – 1047932

Código motor:

188A9.000

188B2.000


Se enciende el testigo luminoso de control del motor.

Si en los vehículos mencionados se detecta que se enciende el testigo luminoso de control del motor ("MIL" en sus siglas en inglés) y que, además, se registra el código de avería P0180, puede deberse a un mal contacto en el sensor de temperatura del combustible.

El código de avería P0180 significa un fallo en el funcionamiento de: circuito eléctrico, mazo de cables, sensor de temperatura del combustible, unidad de control del motor.

Además, también deberá comprobarse, entre otras cosas, la fecha de fabricación de la caja del filtro del combustible (foto/ etiqueta, ver flecha con raya discontinua). Si el código de la fecha es 2835, habrá que sustituir la caja del filtro del combustible.

u>Caja del filtro del combustible:/u>

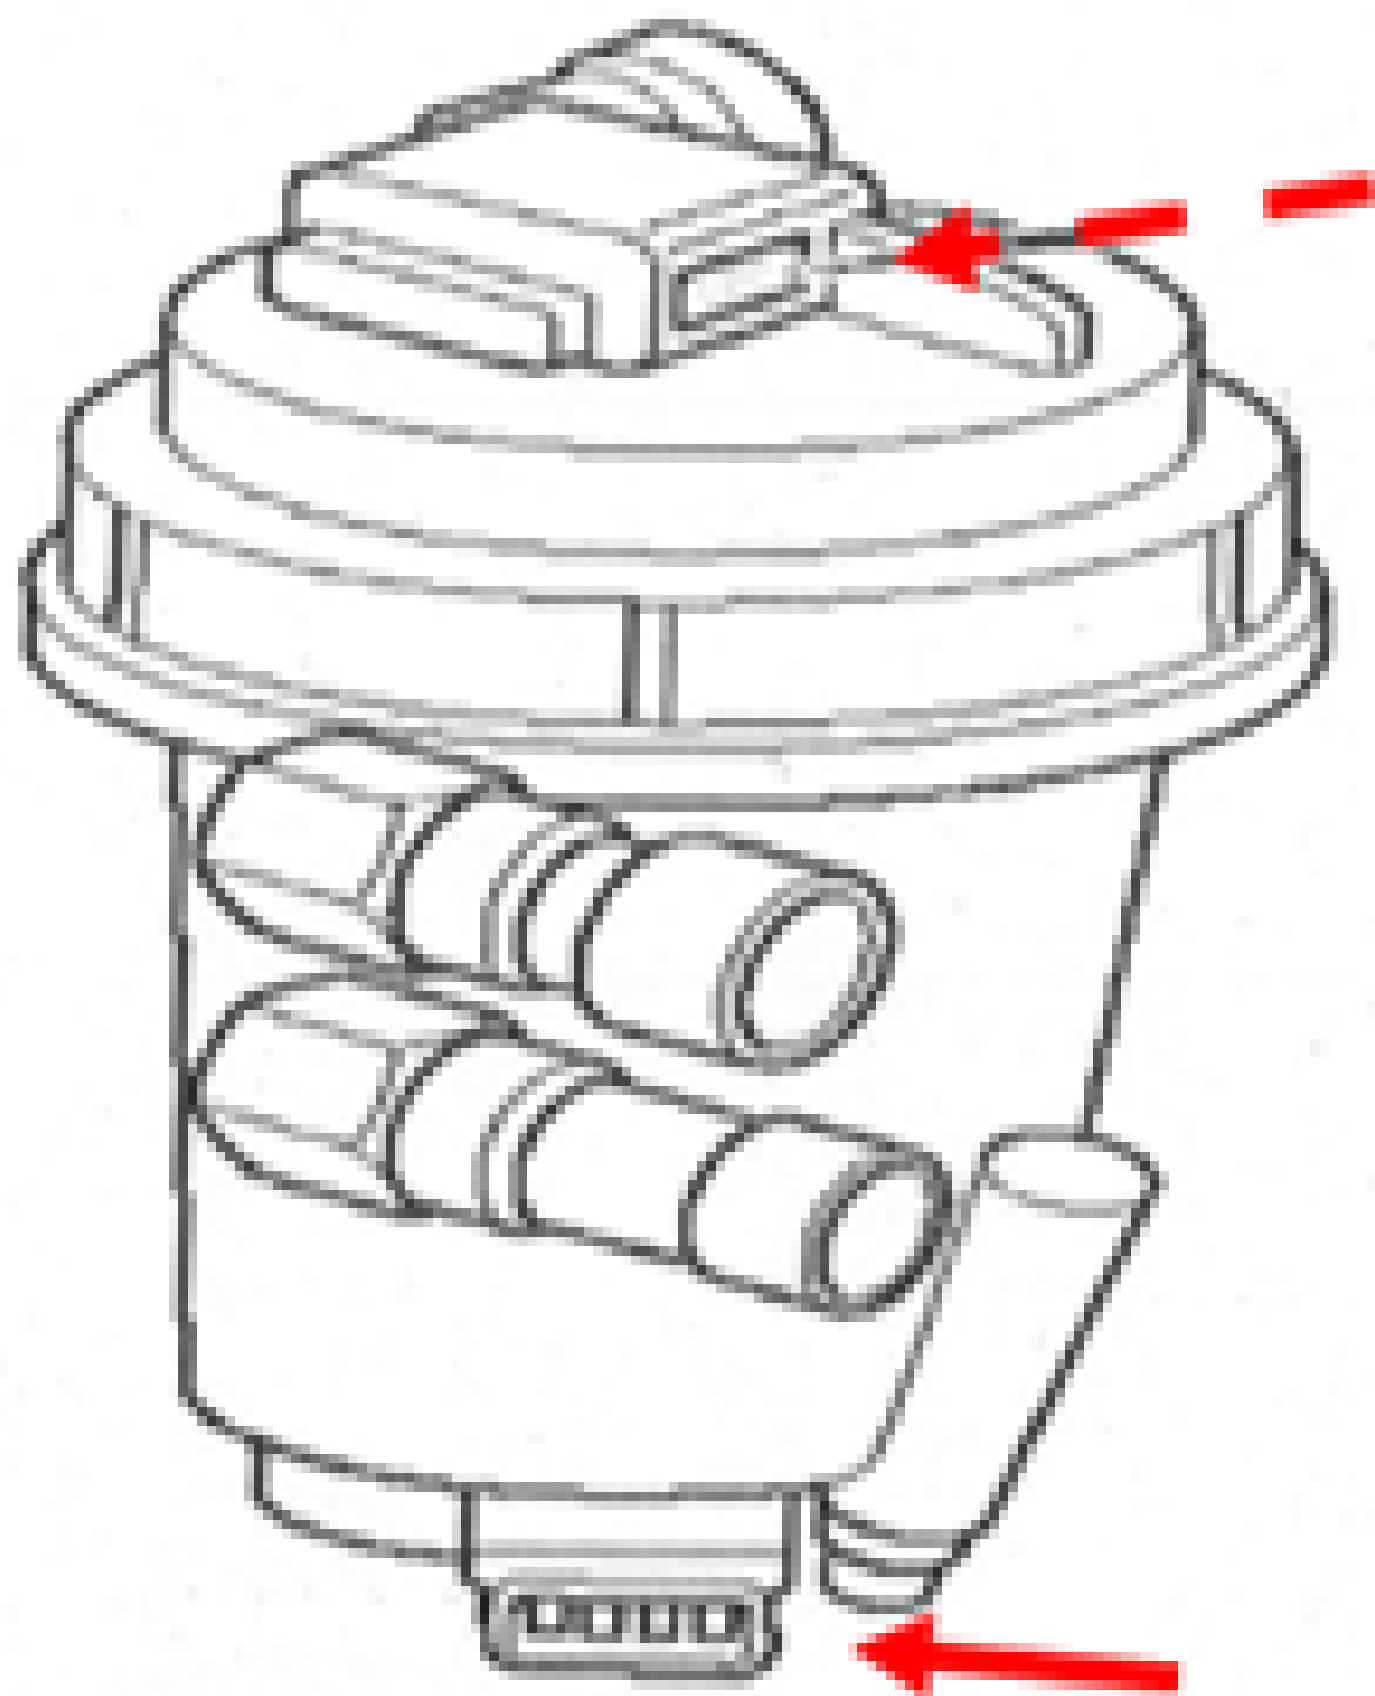

Important safety note

The following technical information and tips for practical use have been set up by HELLA in order to offer professional support to automotive workshops in their daily work. The information available here on this website is only to be used by appropriately trained specialist staff.

The reprinting, distribution, reproduction, exploitation in any form and disclosure of the contents of this document, even in part, is prohibited without our express written approval and indication of the source. The schematic illustrations, figures and descriptions are for explanation and presentation of the document text and cannot be used as a basis for installation or design. All rights reserved.