

Lancia Ypsilon - Se enciende el testigo luminoso del ESP | HELLA

Lancia

Ypsilon (843)

VIN: 3002025 - 3082107

Código de avería: C 1131

Se enciende el testigo luminoso del ESP

Si se detectara el código de avería arriba mencionado y se encendiera el testigo luminoso del ESP, puede deberse a un fallo en el sensor de presión del líquido de frenos. Un fallo en la señal del valor de la presión podría registrarse como una avería en la unidad de control

Como no puede realizarse una medición en el propio sensor, en este caso deberá comprobarse en primer lugar el suministro de tensión y los elementos periféricos del sistema ESP. Si los resultados de las comprobaciones se corresponden con los valores nominales, deberá sustituirse el sensor de presión.

Observación

El sensor de presión del líquido de frenos va montado dentro de una unidad hidráulica (A) y no puede sustituirse por separado.

Si existiera algún daño, deberá sustituirse la unidad hidráulica entera.